

**Región No. 4**

**Barrio: El Cinco**

**Sector: Villa Nevarez**



**Descripción del sector**

**Resumen de Hallazgos**

**Clasificación de estructuras**

**Plano Cuadricula**

**Hojas de cotejo**

**Fotos**



## Descripcion del Sector

Barrio: El Cinco

Sector: Villa Nevarez

El sector Villa Nevarez presenta problemas de inundaciones en tres areas. Una de ellas es el area del estadio Villa Nevarez, otra en la calle No. 18 y por ultimo en la carretera PR21 colindando con la Urbanizacion Villa Nevarez justo en el puente sobre la quebrada.

La primera área problemática ocurre en el área del estadio Villa Nevarez donde se encuentra la Quebrada Buena Vista. Esta quebrada esta canalizada pero arrastra muchas hojas, ramas y basura por el mismo. Cuando este problema se combina con un evento de lluvia fuerte, la quebrada se desborda e inunda el área recreativa en los predios del estadio y calles adyacentes. Hay una segunda quebrada en esta zona, la misma se ubica cerca de la intersección de las calles No. 5 y No. 10. Esta quebrada descarga en una atajea que pasa por debajo del estacionamiento y se conecta con la Quebrada Buena Vista y continua su drenaje hacia el norte. El desbordamiento de la quebrada por esta zona ocasiona que este caudal fluya por el pavimento y llegue a las Calles No. 3 y No. 5.

La segunda área problemática comprende de las Calles No. 3, No. 5, No. 11, No. 18, No. 24 y No. 28. Aparte de la escorrentía que se genera el área, las calle No. 3 y No. 5 reciben el caudal que se desborda de la Quebrada Buena Vista ocasionando que las calles antes mencionadas se inunden. El punto bajo se encuentra en la calle 18. Aquí hay varias estructuras que manejan las aguas y la descargan a la quebrada Buena Vista atraves de una tubería de 36 pulgadas. La tubería se conecta perpendicularmente a la quebrada lo que en ocasiones provoca que se genere un backflow e inunde las calles. Hay muy pocas estructuras de drenaje en esta area, con demasiado caudal llegando a las mismas. Las estructuras no pueden manejar tanto flujo y ocasionan las inundaciones.

En la intersección de la calle No.10 con la calle No. 26 el sistema sanitario se desborda constantemente provocando se termine fluyendo por el sistema pluvial.

Otro problema ocurre en la calle No. 4. Aquí se forma un punto bajo. Existe un puente por donde cruza la quebrada, aquí se ubican varios huecos en el pavimento para que el agua se vaya por el mismo. Es mucho el flujo que llega a este punto, gran parte proviene de la carretera PR-21. Tambien hay desbordamiento del canal en ocasiones que unido con el flujo que llega a este punto ocasiona que se inunde la calle.



La carretera PR-21 presenta problemas de inundación justo con el límite con Villa Nevarez. Existe un punto bajo donde se ubica un puente. Hay varios huecos en la estructura que permiten que el flujo de la calle descargue en el canal. Esta área también genera muchas escorrentías con pocas estructuras de drenaje. Lo que ocasiona que la carretera se inunde constantemente.

La quebrada Buena Vista recibe una descarga sanitaria continua justo en el puente que une la PR-21 con el sector Villa Nevarez ocasionando un problema de contaminación en el agua y en el aire.

En este estudio se analizaron las cuadriculas H18a, H18b, H18c, H18d, H19a, H19b, H19d y H20b que incluyen parte del sector Villa Nevarez. De las estructuras analizadas tenemos que el 48% de las estructuras están tapadas o sucias, el 51% limpias y el 2% están selladas. No se detectaron estructuras combinadas aunque si se encontró una descarga sanitaria en la quebrada. Hay varias estructuras que se encontraron en el lugar que no estaban identificadas en los dibujos del Municipio de San Juan.

Como acción inmediata se recomienda que se limpien y destapen las estructuras identificadas en este informe. Es necesario que una vez se limpian las estructuras se le brinde mantenimiento continuo de manera que el sistema pueda seguir operando en un nivel optimo. Las quebradas también requieren limpieza. Las mismas están canalizadas lo que facilita la limpieza de las mismas. Se recomienda que el MSJ coordine con PRASA para este brinde mantenimiento y limpieza del sistema sanitario.

Como acción a largo plazo se recomienda hacer un estudio hidráulico e hidrológico para estudiar la infraestructura existente. Basado en este estudio se determinará si se debe mejorar el sistema pluvial existente o si debe diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras más grandes que puedan manejar las escorrentías de la zona. Se recomienda que se realice un estudio para analizar la efectividad de las estructuras para atrapar las escorrentías de la calle. Como parte del estudio, también se recomienda que se instalen mas estructuras de drenaje en la Carretera PR-21, en la calle No. 18 como en cualquier otra área que el estudio determine, ya que hay muy pocas estructuras para manejar tanto flujo en las respectivas areas. Se recomienda un nuevo diseño para eliminar la descarga sanitaria en la quebrada. Que se provea un sistema sanitario completamente separado e independiente del sistema pluvial. Será necesario que se obtenga un plano de "As-built" y topografía actualizado de la zona para los estudios requeridos.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por intersecciones, y se describen los problemas encontrados y acciones inmediatas y a largo plazo a tomar. Tambien se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y copia de planos usados para el mismo.



BARRIO: EL CINCO  
SECTOR: VILLA NEVAREZ  
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA  
HECTO CORREA Jr.

## FECHA

FECHA	CUADRICA	ESTRUCTURAS	LOCALIZACION / DIRECCION	DESCRIPCION DE LA COND
9/16/2009	H18a	S-001 a S-003	Calle no. 24 (Entre calle 3 y Calle 11)	La estructura S-001 y S-003 no presenta daños. Estructura S-002 esta sucia.
9/15/2009	H18b	S-001 a S-002	Int calle no.10 / calle no. 26	La estructura S-001 esta sucia. La estructura S-002 esta sucia y recibe descarga de sanitarios. Los vecinos el sistema sanitario se desborda en la noche por el alcantarillado pluvial
9/16/2009	H18b	S-003 a S-004	Int calle no.18 / calle no. 24	Las estructuras S-003, S-004 no presentan daños.



9/16/2009	H18b	S-005 a S-008	Int calle no.18 / calle no. 28	La estructura S-005 no presenta problemas. La estructura S-006 esta sucia y es pequeña. La estructura S-007 y S-008 presentan problemas. La estructura S-007 se encuentra en una zona que se inunda por el desbordamiento del río Buena Vista cerca del estadio. Este punto es el punto de mayor riesgo en la calle no. 18 y segun los vecinos es tanto el flujo que no pueden manejarlo provocando inundaciones.
9/16/2009	H18c	S-001 a S-003	Int calle no.3 / calle no. 18	Las estructuras S-001, S-002, S-003 y S-004 no presentan problemas.
9/16/2009	H18c	S-004, S-005 y S-013	Calle no. 3 (entre calle 18 y calle 24)	La estructura S-004 esta sucia. La estructura S-005 no presenta problemas. Estructura S-013 se encuentra en la parte alta del drenaje de la Autopista Las Americas. El punto de mayor riesgo es el punto de flujo que se desborda de la quebrada Villa Nevarez. El punto de menor riesgo es el punto de calle 18 que es el area del punto mas bajo de la quebrada.



9/16/2009	H18c	S-006 a S-008	Int. calle no. 5 / calle no.18	El agua se queda empozada en la intersección de la estructura S-006 no esta localizada en la calle No. 5. La estructura S-007 esta parcialmente tapada. La estructura S-008 no presenta problemas.
9/16/2009	H18c	S-009 a S-012	Int. calle no. 11 / calle no. 18	Las estructuras S-009, S-010 estan parcialmente tapadas. La estructura S-011 no presenta problemas. La estructura S-012 esta parcialmente tapada. Hay 2 sistemas de drenaje que desaguan en la calle No. 18. Uno de ellos se instaló como solución para las inundaciones que se presentan en la calle No. 11. El problema estriba en que los dos sistemas de drenaje desaguan en el mismo punto para descargar a la calle No. 18. La otra solución es que la descarga perpendicular a la quebrada. La otra solución es que la descarga perpendicular a la quebrada.



9/15/2009	H18d	S-001 a S-004	Int calle no. 10 / calle no. 16	Las estructuras S-001, S-002,estan s 003, S-004 no presentan problemas intersección hay un box culvert cruz proveniente de la Quebrada Buena que se desborda lfluye hacia la Calle bajo.
9/15/2009	H18d	S-006 a S-007	Calle no. 10 frente a res. 1055	Las estructuras S-006, S-007 no pre
9/16/2009	H18d	S-008 a S-013	Calle no. 18 ( Entre residencias No. 349 y No. 1047)	La estructura S-008 y S-010 no se e estructura S-009 no presenta prob 011, S-012 estan parcialmente tap 013 no presenta problemas. Estructu aparecen en los dibujos del MSJ. A de la calle, Los dos sistemas pluvia desde la estructura S-011 se desc tubo de descarga se conecta perpe cuando el nivle de agua sube, gene haciendo que el pluvial no pueda c calles. El tubo de descarga a la que cuando instalaron el otro sistema
9/15/2009	H19a	S-001 a S-002	Int. calle no. 10 / calle no.3	Las estructuras S-001, S-002 estar Esta intersección no se inunda au inundable.



9/15/2009	H19a	S-003	Int. calle no. 10 / calle no.5	La estructura S-003 esta sucia.
9/15/2009	H19a	S-004 a S-008	Calle no.10 frente a estacionamiento de estadio.	Las estructuras S-004, S-008 no presentan ocaciones bajas basura por la quebradura de agua. En los alrededores del estadio el flujo llega a la Calle No. 3.
9/15/2009	H19b	S-001 a S-003	Int. calle no.10 / calle no.17	La estructura S-001 no se encontró. Las estructuras S-002, S-003 estan paradas.



9/30/2009	H19d	S-001 a S-003	PR21 (entre calle 9 y calle 17 de Villa Nevarez)	Estructura S-001 esta parcialmente dañada. El hueco de entrada a la estructura S-002 tiene el hueco de entrada sucio y tapado. La estructura S-003 esta sellada y no se pudo abrir. Estas estructuras tienen huecos para drenaje y estan sucios y tapados. Cuando los huecos estan tapados el agua se acumula y se inunda. Cuando hay eventos de lluvia, la estructura S-001 mantiene un alto nivel en la quedrada evita que el agua pueda descargar en la quebrada. Si la estructura S-001 se rompe y la descarga en la quebrada, es un flujo continuo que contamina la quebrada. Hay muy poca capacidad de drenaje en la PR21, lo que ocasiona que el agua superficial sea absorbida por los 6 huecos de drenaje que hay sobre la quebrada.
9/15/2009	H19d	S-004	Calle no. 4 frente a res. 310	La estructura S-001 son 5 huecos con una altura de 1.5m. Se presentan problemas con la estructura S-001, ya que esta area principalmente por el alto nivel del agua de la quebrada. Mucho flujo superficial de agua se produce y llega hasta este punto bajo. Solo hay drenaje en este punto bajo. No han hecho mejoramiento en las calles.
9/30/2009	H20b	S-003 a S-004	PR-21 No. 320	Estructura S-003 tiene la parrilla sucia y tapada. La estructura S-004 no presenta problemas. Estas estructuras son de poca capacidad y aparentemente no tienen sistema sanitario. Hay tuberia sanitaria de la quebrada. Tiene flujo continuo.



ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN  
Clasificacion de estructuras

REGION No. 4

BRIGADA: No. 3

BARRIO: EL CINCO

SECTOR: VILLA NEVAREZ



QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
H18a	Int. Calle 24 / Calle 3	H18a-S001		1					
H18a	Int. Calle 24 / Calle 5	H18a-S002	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18a	Int. Calle 24 / Calle 11	H18a-S003		1					
H18b	Int. Calle 10 / Calle 26	H18b-S001	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18b	Int. Calle 10 / Calle 26	H18b-S002	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18b	Int. Calle 24 / Calle 18	H18b-S003	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18b	Int. Calle 24 / Calle 18	H18b-S004		1					
H18b	Int. Calle 28 / Calle 18	H18b-S005		1					
H18b	Int. Calle 28 / Calle 18	H18b-S006	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18b	Int. Calle 28 / Calle 18	H18b-S007		1					
H18b	Int. Calle 28 / Calle 18	H18b-S001	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18c	Int. Calle 3 / Calle 18	H18c-S001	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18c	Int. Calle 3 / Calle 18	H18c-S002		1					
H18c	Int. Calle 3 / Calle 18	H18c-S003		1					
H18c	Calle 3 No. 1044	H18c-S004	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN  
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
H18c	Calle 3 No. 1044	H18c-S005		1					
H18c	Int. Calle 5 / Calle 18	H18c-S006		1					
H18c	Int. Calle 5 / Calle 18	H18c-S007	1						
H18c	Calle 18 No. 356	H18c-S008		1					
H18c	Int. Calle 18 / Calle 11	H18c-S009	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18c	Int. Calle 18 / Calle 11	H18c-S010	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18c	Calle 18 no. 349	H18c-S011		1					
H18c	Calle 18 no. 349	H18c-S012	1						
H18c	Calle 3 No. 1034	H18c-S013		1					
H18d	Int. Calle 10 / Calle 16	H18d-S001	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18d	Int. Calle 10 / Calle 16	H18d-S002	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18d	Int. Calle 10 / Calle 16	H18d-S003		1					
H18d	Int. Calle 10 / Calle 16	H18d-S004		1					
H18d	Int. Calle 10 / Calle 16	H18d-S005							sanitario
H18d	Calle 10 No. 1055	H18d-S006		1					
H18d	Calle 10 No. 1055	H18d-S007	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H18d	Calle 18	H18s-S008						X	No se encontro
H18d	Calle 18 No. 349	H18d-S009		1					
H18d	Calle 18 No. 1047	H18d-S010						X	No se encontro

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN  
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
H18d	Calle 18 No. 1047	H18d-S011	1						
H18d	Calle 18 No. 1047	H18d-S012		1					
H18d	Calle 18 No. 1047	H18d-S013		1					
H19a	Int. Calle 10 / Calle 3	H19a-S001	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H19a	Int. Calle 10 / Calle 3	H19a-S002	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H19a	Int. Calle 10 / Calle 5	H19a-S003	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H19a	Calle no. 10	H19a-S004		1					
H19a	Calle no. 10	H19a-S005		1					
H19a	Calle no. 10	H19a-S006		1					
H19a	Calle no. 10	H19a-S007		1					
H19a	Calle no. 10	H19a-S008	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
H19b	Int. Calle 10 / Calle 17	H19b-S001					1		No se encontro
H19b	Int. Calle 10 / Calle 17	H19b-S002	1						
H19b	Int. Calle 10 / Calle 17	H19b-S003	1						
H19d	Carr. PR21 No. 311	H19d-S001	1						
H19d	Carr. PR21 No. 311	H19d-S002			1				Sellado. Hueco de curb inlet sucio
H19d	Carr. PR21 No. 311	H19d-S003	1						6 huecos en el puente. Sucios

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN  
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
H19d	Calle 4 No. 310	H19d-S004		1					10 huecos en el puente. Descargan libremente al rio
H20b	Carr. PR21 No. 320			1					
H20b	Carr. PR21 No. 319			1					Parrilla Sucia

TOTAL TAPADAS Y/O SUCIAS 24

25

TOTAL LIMPIAS

1

TOTAL SELLADAS

0

TOTAL COMBINADAS

TOTAL


50

% TAPADAS Y/O SUCIAS 48%

% LIMPIAS 51%

% SELLADAS 2%

% COMBINADAS 0%

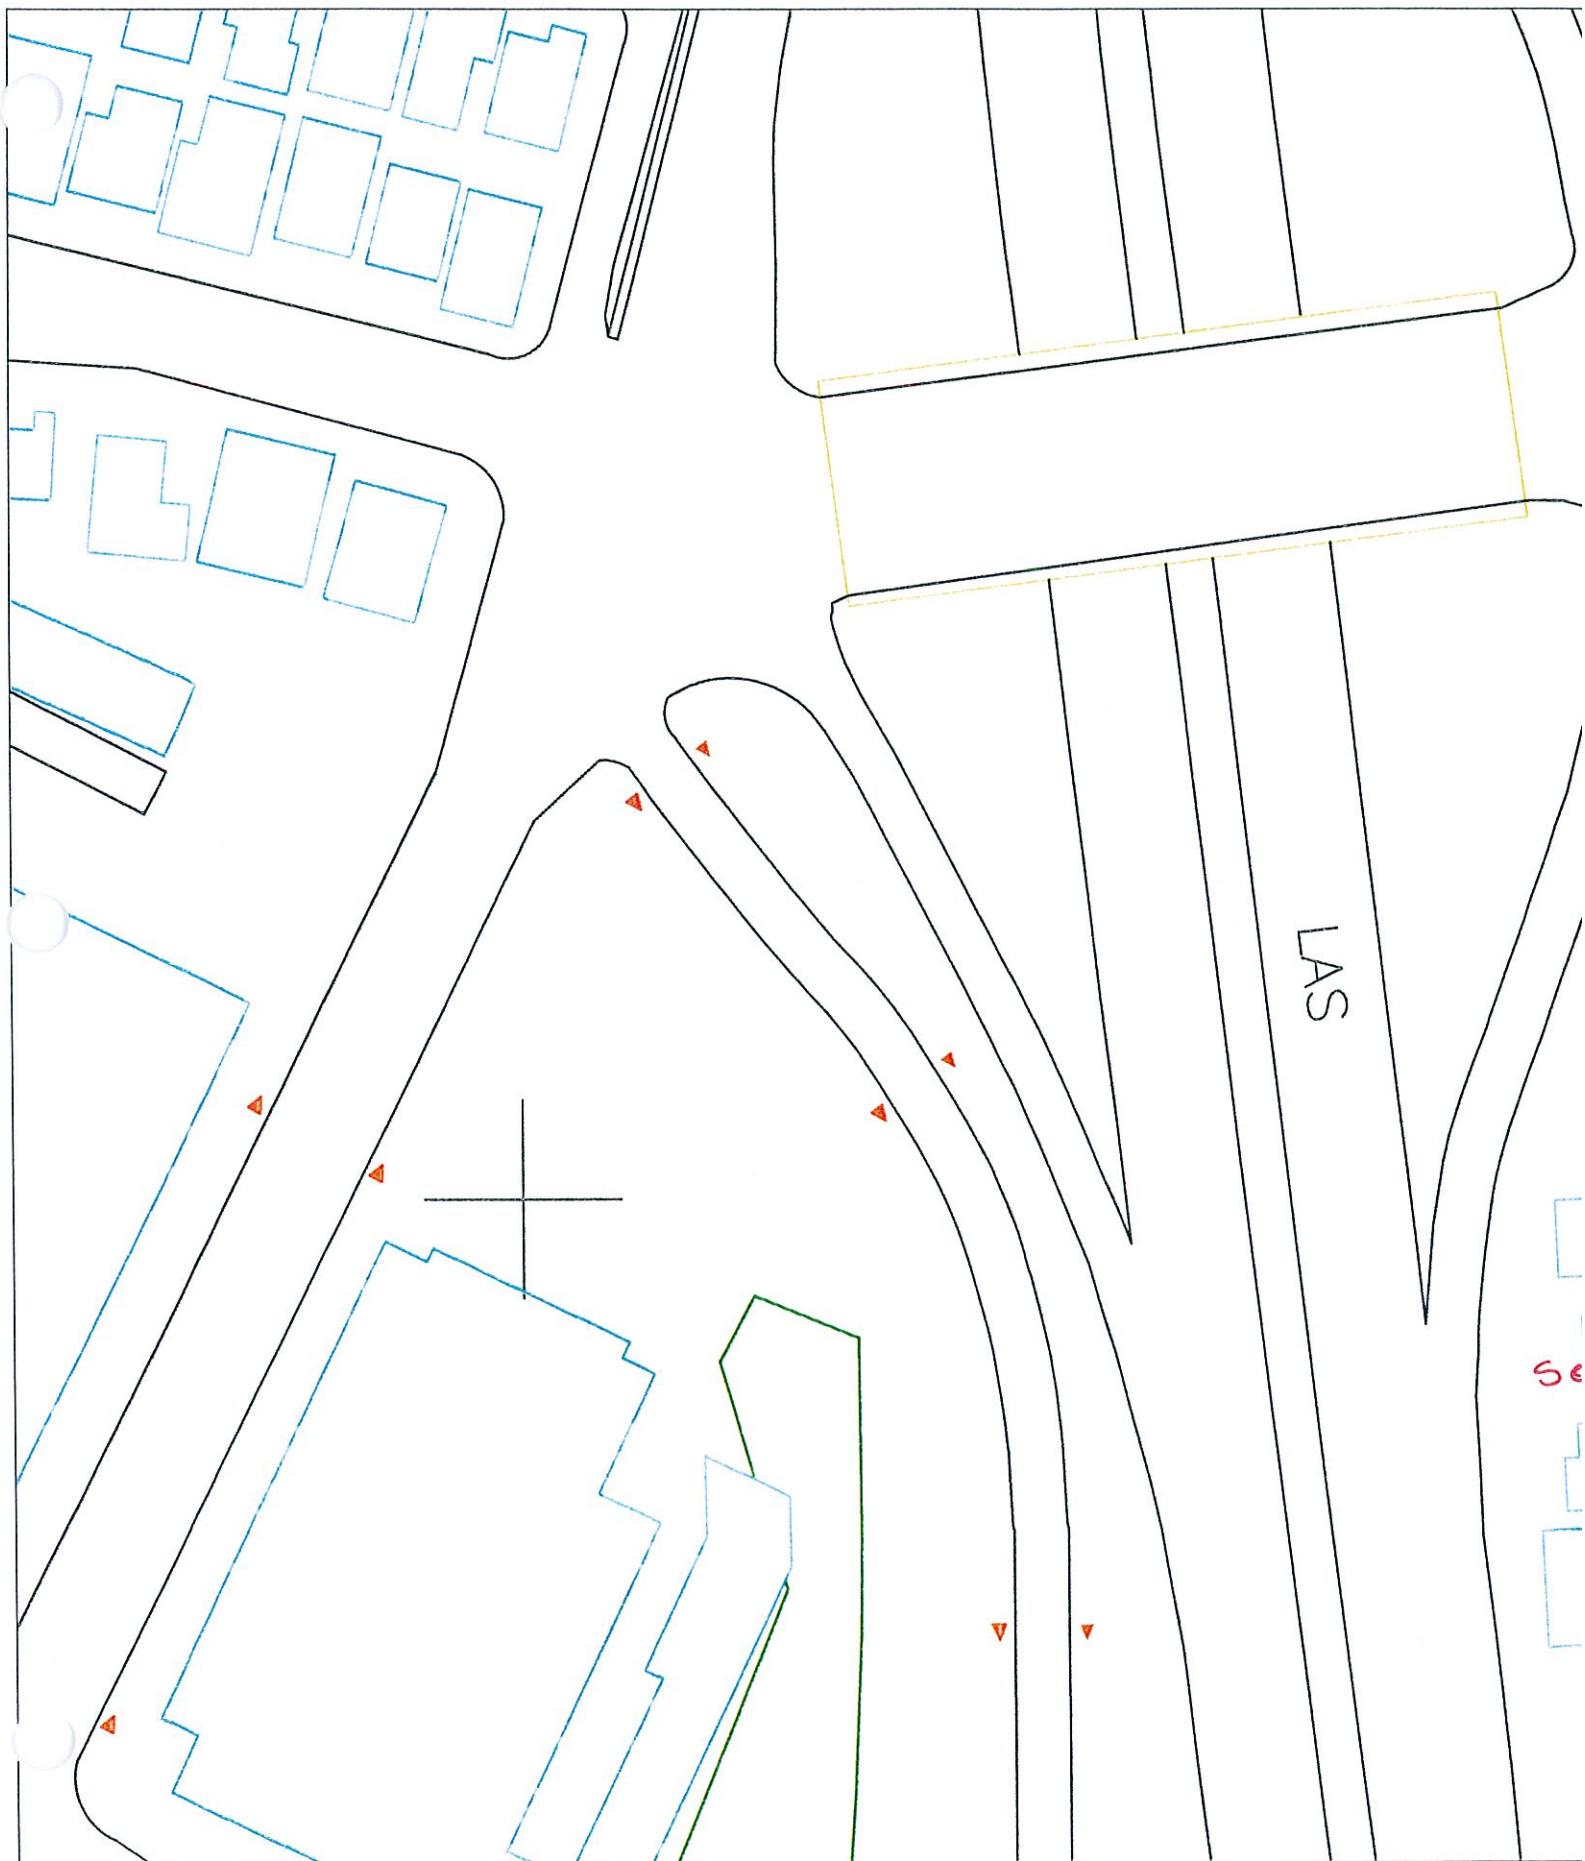



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H18a</u>	<u>S-001</u>	<u>El cinco</u>

SECTOR	<u>Villa Novoraz</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle No. 3 / calle 24</u>

OCURRE INUNDACION  SI  NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario

Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA  LIMPIA/SUCIA  TAPADA/P.TAPADA  NO EXISTE / ROTA  NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA  LIMPIA/SUCIA  TAPADA/P.TAPADA  ROTO  NO NIVELADO

3- ESCALERAS  BUENA  MALA  NO EXISTE / ROTA  COLAPSADA

4- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

5- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

6- TUBO/B.C. = 42  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA


7- TUBO/B.C. = 42  LIMPIA/SUCIA  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

8- CUNETA  LIMPIA/SUCIA  MALA  NO DRENA  OTROS

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  SI  NO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No presenta problemas.

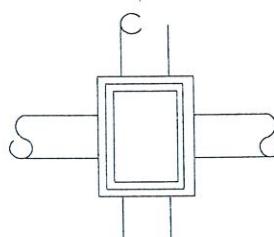

S- \_\_\_\_\_

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG-6316

FOTO NO. CIMG-6317

FOTO NO. \_\_\_\_\_

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



BRIGADA: NO. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H18a</u>	<u>S-002</u>	<u>El Cinclo</u>

SECTOR	<u>Villa Novovez</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle No. 5 / calle 24</u>

OCURRE INUNDACION

SI

CON EVENTO DE TORMENTA

CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET

CATCH BASIN

MH

HW

CROSS INLET

COMBINADO

OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ

Simple

1/4

Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ

Doble

1/2

Pluvial/ Sanitario

Triple

Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

LIMPIA/SUCIA

TAPADA/P.TAPADA

NO EXISTE / ROTA

NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA

LIMPIA/SUCIA

TAPADA/P.TAPADA

ROTO

NO NIVELADO

3- ESCALERAS

BUENA

MALA

NO EXISTE / ROTA

COLAPSADA

4- TUBO/B.C. =       

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

5- TUBO/B.C. =       

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

6- TUBO/B.C. = 42

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

7- TUBO/B.C. = 42

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

8- CUNETA

LIMPIA/SUCIA

MALA

NO DRENA

OTROS


9-ZONA INUNDABLE (FEMA)

SI

NO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Un poco sucia la estructura. Se recomienda limpiar.

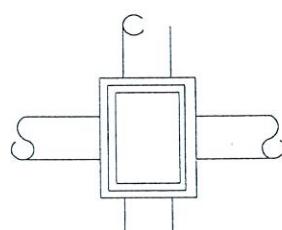

S- \_\_\_\_\_

PARA TUBOS


Parr. pesada

Parr. Sellada

Punto alto

Punto bajo

En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. b318

FOTO NO. \_\_\_\_\_

FOTO NO. \_\_\_\_\_

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H18a</u>	<u>S-003</u>	<u>El cinco</u>

SECTOR	<u>Villa Nevarez</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int Calle 24 / calle 11</u>

OCURRE INUNDACION  SI  NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS


Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

- |                          |  |  |   |                                      |
|--------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA              | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA            | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS             | <input checked="" type="checkbox"/> BUENA        | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. = <u>42</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>42</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA         | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |   |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No presenta problemas

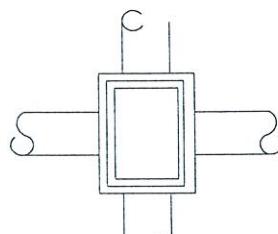

S- \_\_\_\_\_  
PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_


FOTO NO. 6319  
FOTO NO. \_\_\_\_\_  
FOTO NO. \_\_\_\_\_

- RECOMENDACION:
- PRIMERA VISITA
  - SEGUNDA VISITA
  - ACCION INMEDIATA
  - LIMPIEZA, DESTAPAR
  - SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
  - ACCION INTERMEDIA
  - LARGO PLAZO






CIMG6316

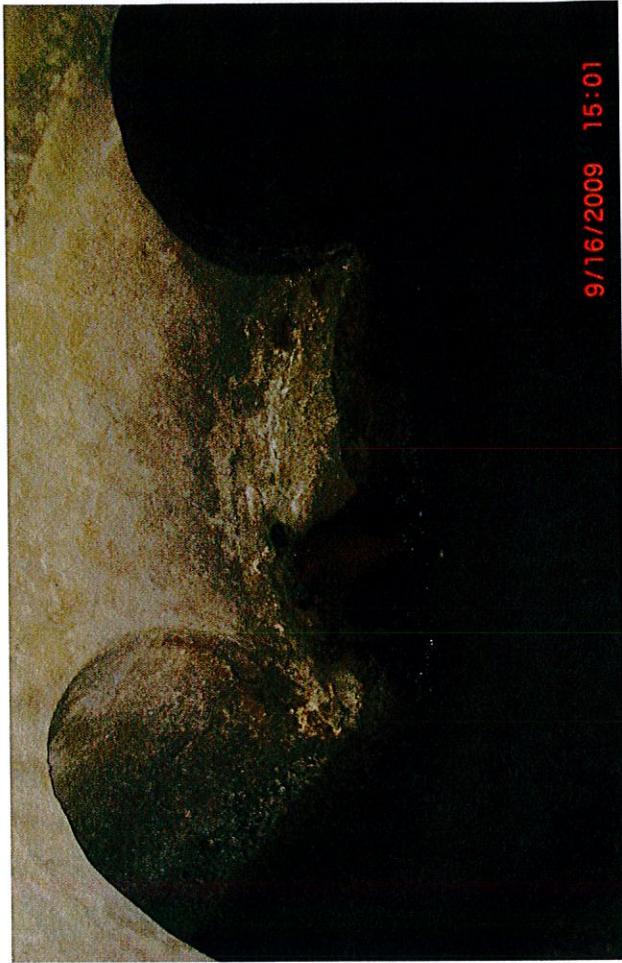

9/16/2009 15:01

CIMG6317

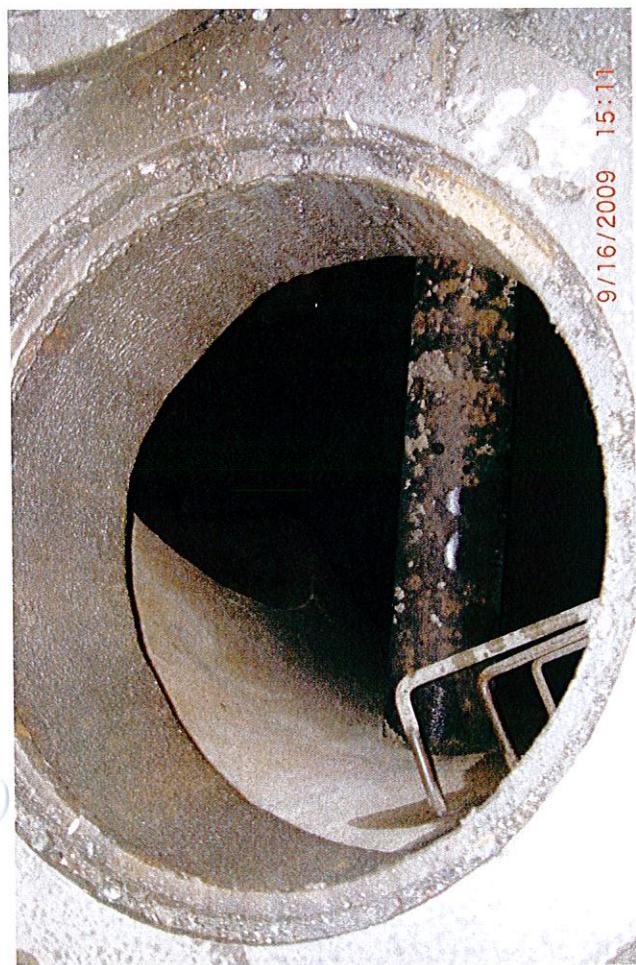

9/16/2009 15:11

CIMG6318




9/16/2009 15:14

CIMG6319



# AMERICO

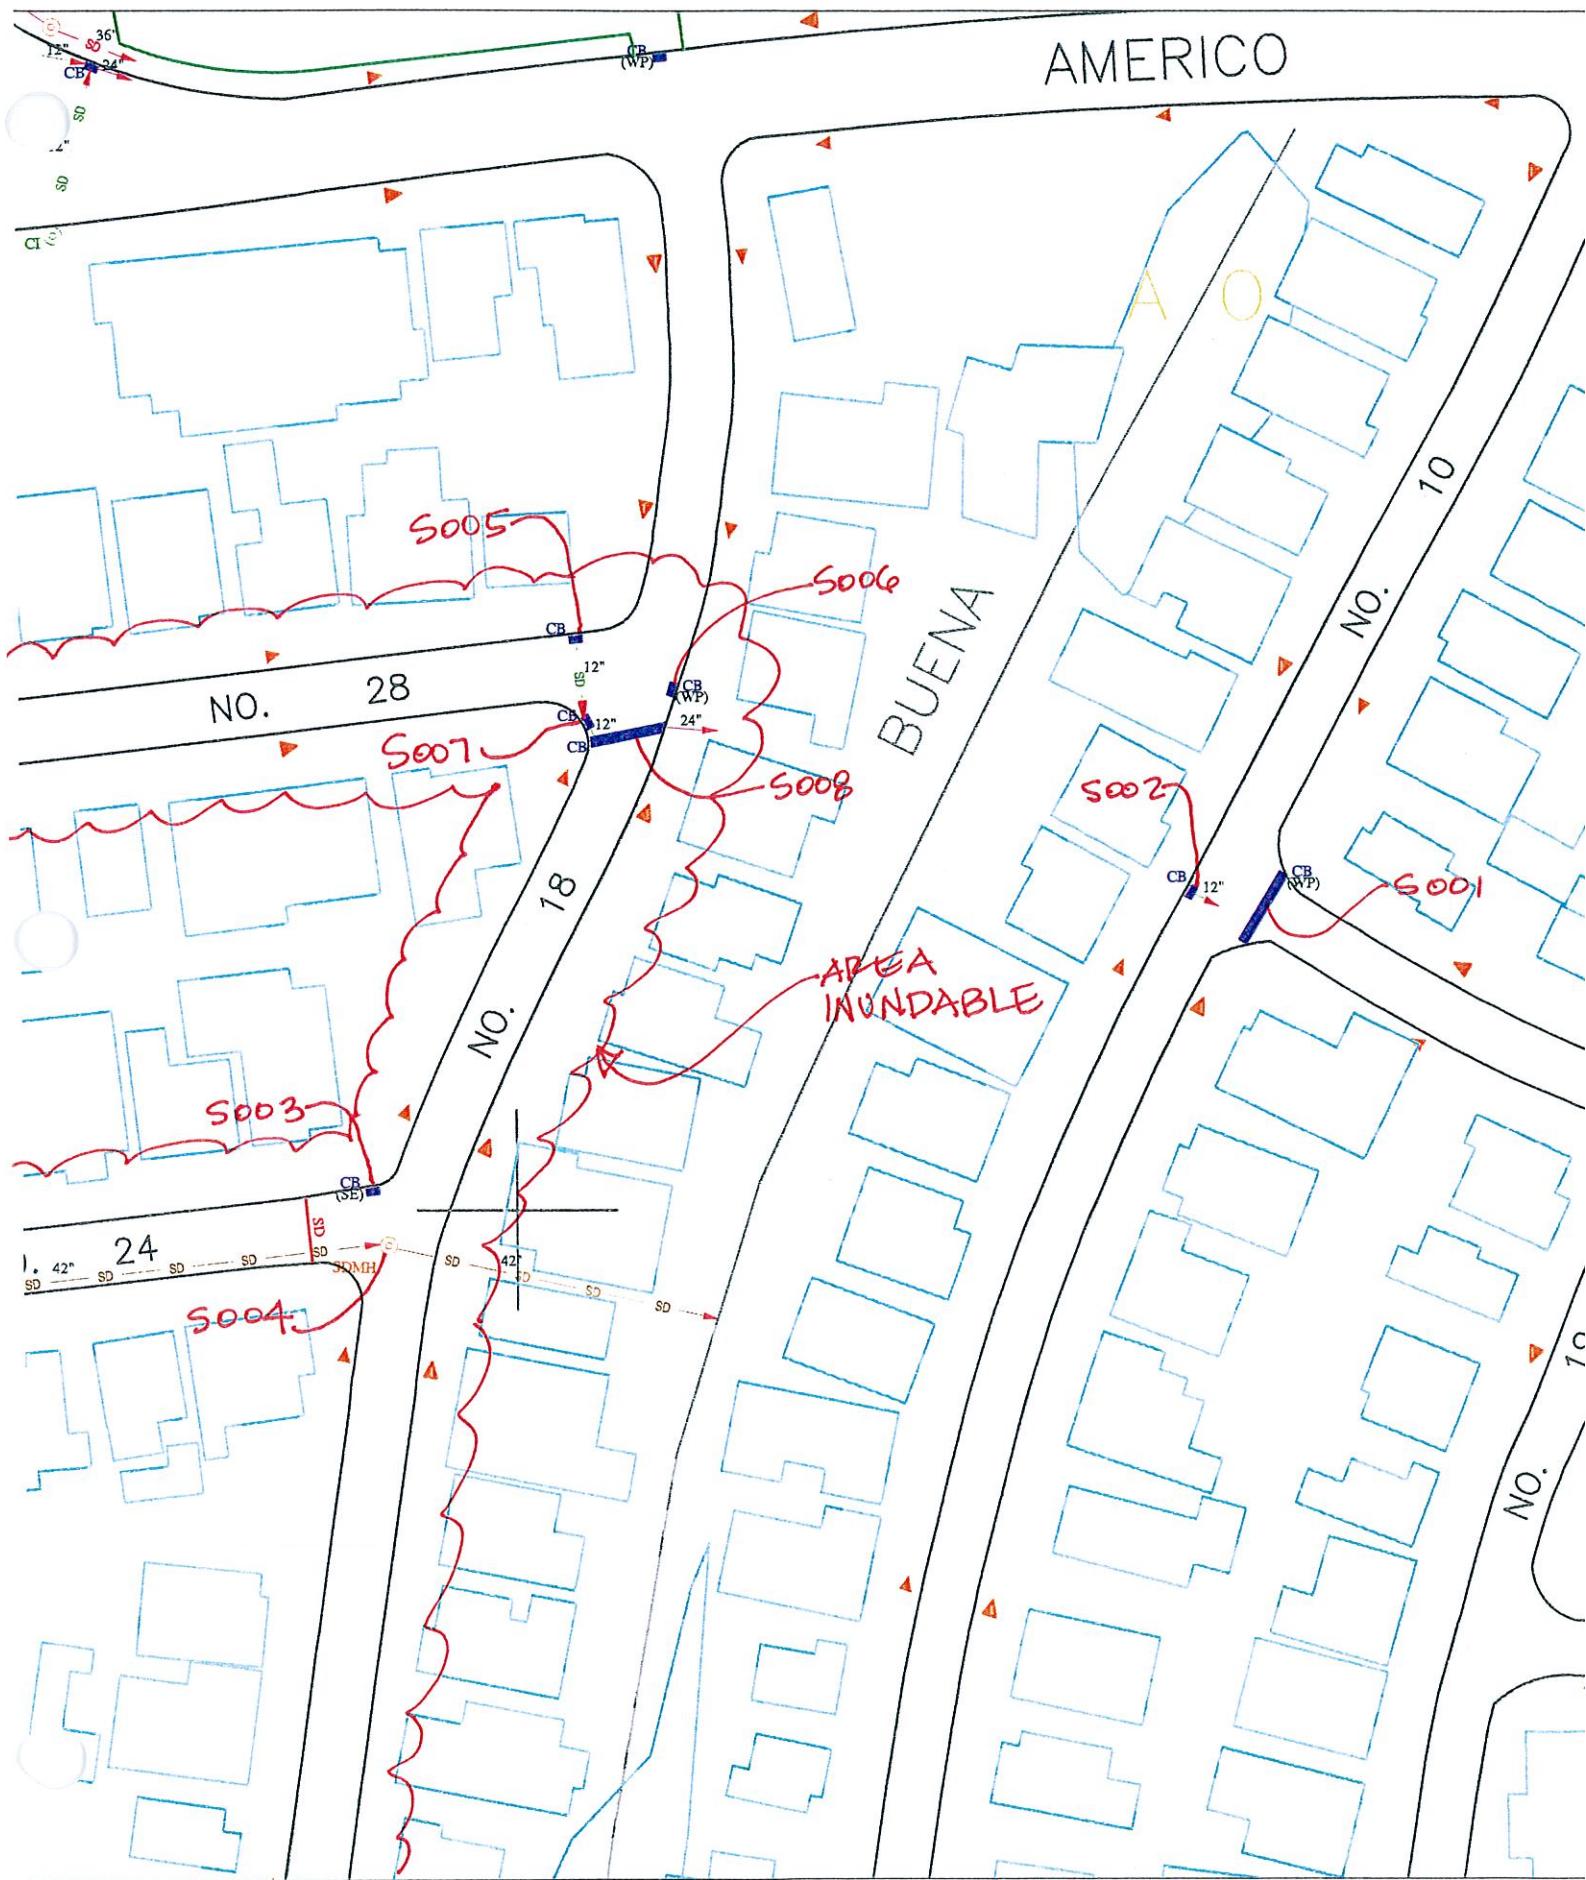



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H 18b	S-001	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int. Calle 10 / Calle 26



OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

- |                         |  |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI           | <input type="checkbox"/> NO              |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Estructura Sucia

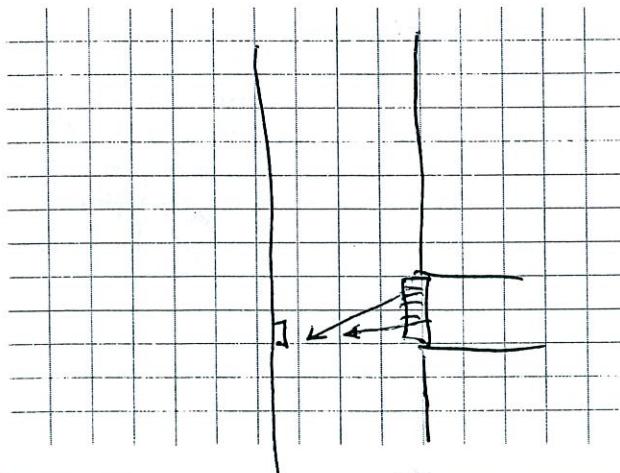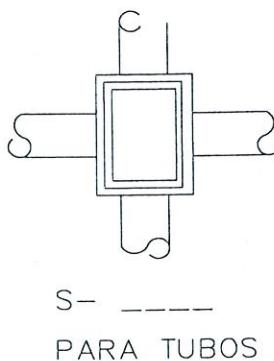

- FLUYE HACIA  
S-002

FOTO NO. CIMG 6270  
 FOTO NO. CIMG 6271  
 FOTO NO. CIMG 6272

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA  
 SEGUNDA VISITA

ACCION INMEDIATA

LIMPIEZA DESTAPAR

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

H4

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	#18b	S-002	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int. Calle 10 / calle 24



OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

- |                         |  |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA                      | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                                  | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA           |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                                  | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                                  | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                                  | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                                  | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input type="checkbox"/> 30" box                 | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA    | <input type="checkbox"/> MALA                                  | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI           | <input type="checkbox"/> NO              | <input type="checkbox"/> NO DRENA<br><i>en algunos puntos.</i> |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Un Poce Sucio Se ve Funcionando bien.

Vecino informe de borde de agua negra, se viun por el pluvial.

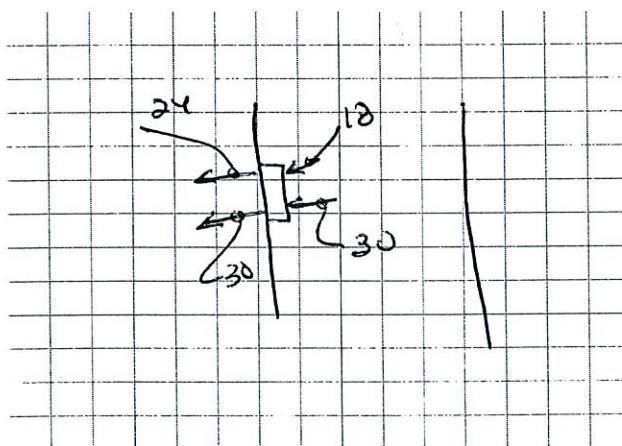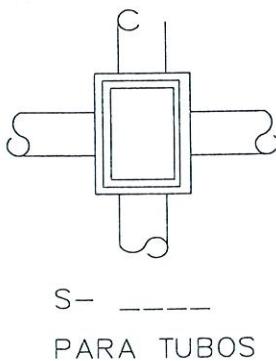

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6273  
 FOTO NO. CIMG 6274  
 FOTO NO. CIMG 6275

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

ACCION INMEDIATA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

H-H

Impres.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H 18b	S - 003	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int Calle 24 / calle no. 18

OCURRE INUNDACION  NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE


TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:


- |                         |  |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = 12"      | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI           | <input type="checkbox"/> NO              |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura pequeña. No presenta problemas.

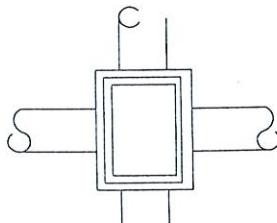

S- -----

PARA TUBOS

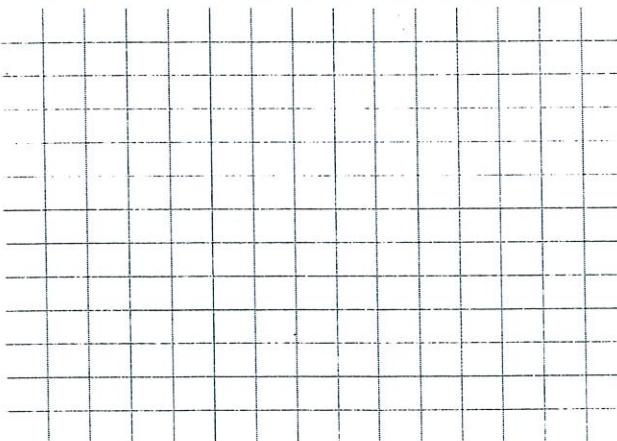

- Parr. pesada  
 Parr. Sellada  
 Punto alto  
 Punto bajo  
 En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6305

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA  LIMPIEZA, DESTAPAR  H-H

SEGUNDA VISITA  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H18b</u>	<u>S - 004</u>	<u>EL CINCO</u>

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>Calle No. 18 / Calle 24</u>



OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

- |   |  |  |   |                                      |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA   | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA   | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS  | <input checked="" type="checkbox"/> BUENA        | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =  | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =  | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =  | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u><math>\pm 3\frac{1}{2}^{\circ}</math> 42"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA   | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA         | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)   | <input checked="" type="checkbox"/> SI           | <input type="checkbox"/> NO              |   |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No presente problemas

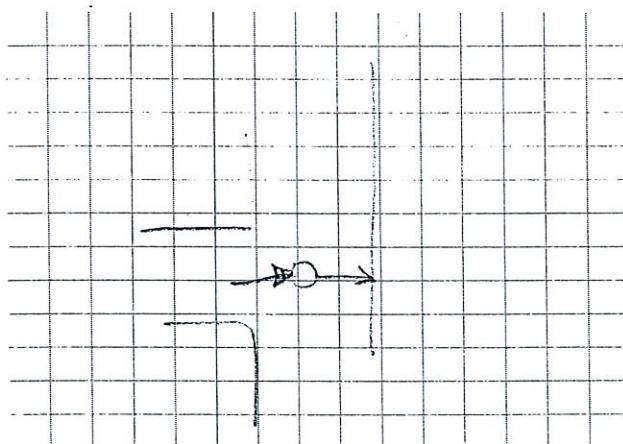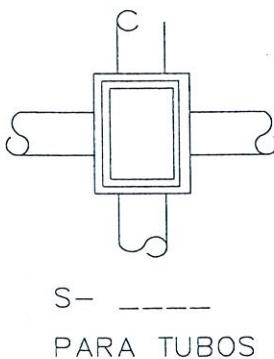

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S-

FOTO NO. CIMG 6306

FOTO NO. CIMG 6307

FOTO NO. CIMG 6308

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

H1

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18b	S-005	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int. Calle 18 / Calle 28

OCURRE INUNDACION  SI NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS


Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- |                         |  |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = 12       | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI           | <input type="checkbox"/> NO              |  |                                      |


DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No Presente Problemas.

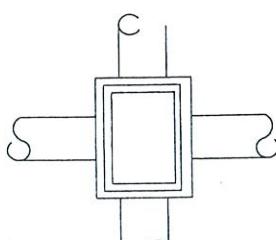

S- \_\_\_\_\_

PARA TUBOS

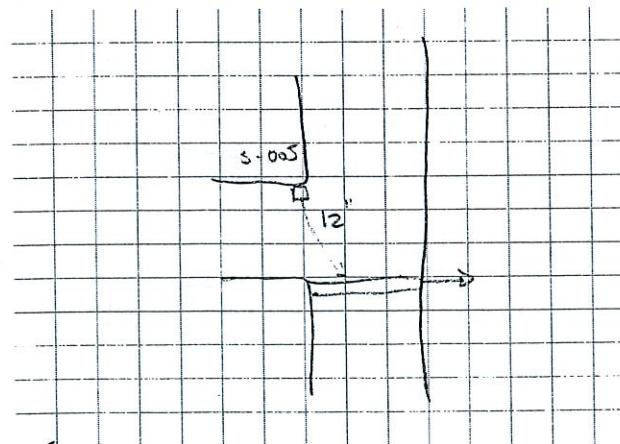

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 63

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

 ACCION INMEDIATA LIMPIEZA, DESTAPAR ACCION INTERMEDIA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA LARGO PLAZO

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	4186	S- 006	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Calle 18 / Calle 28

OCURRE INUNDACION  NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUBPTE**

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS



Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
 Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

- |                          |  |  |  |                                      |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA              | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA            | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS             | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  | <input checked="" type="checkbox"/> SI           | <input type="checkbox"/> NO              |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura poco profundo, pequeña,

Un poco sucia.

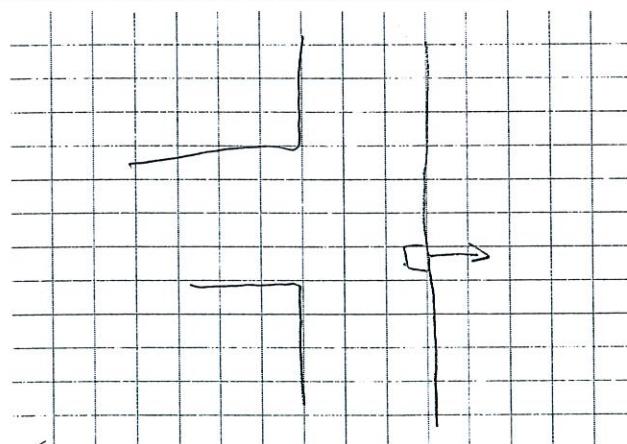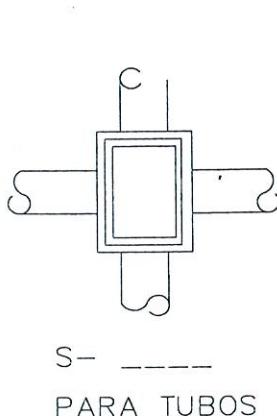

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6314

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

ACCION INMEDIATA

LIMPIEZA DESTAPAR

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

H-A

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18b	S-007	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int. Calle 18 / Calle 28

OCURRE INUNDACION  SI  NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**



TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

- |                           |  |  |  |                                      |
|---------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS              | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =            | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =            | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =            | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>12"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                 | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)   | <input checked="" type="checkbox"/> SI           | <input type="checkbox"/> NO              |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presente problemas. Estructura peg. poca ancha.  
Prof.

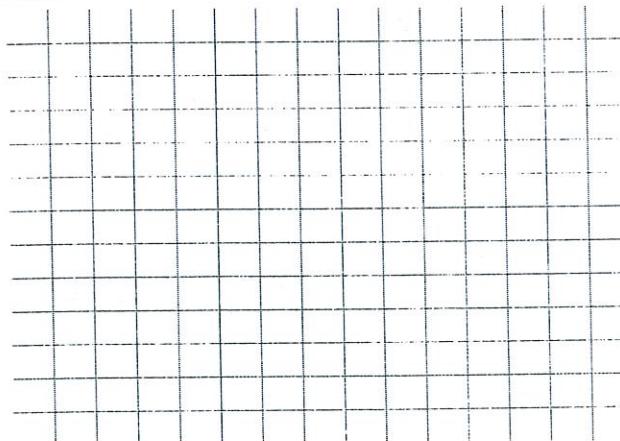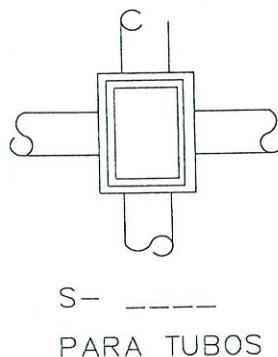

- Parr. pesada  
 Parr. Sellada  
 Punto alto  
 Punto bajo  
 En pendiente
- FLUYE HACIA S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6309  
 FOTO NO. CIMG  
 FOTO NO. CIMG

- RECOMENDACION:  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA  LIMPIEZA, DESTAPAR  H-H
- SEGUNDA VISITA  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H 186</u>	<u>S - 008</u>	<u>EL CINCO</u>

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>Int Calle 18 / calle 28</u>

OCURRE INUNDACION  NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**


TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:


- |                              |  |  |  |                                      |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA                  | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA                | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS                 | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =               | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =               | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =               | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>Salida</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                    | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)      | <input checked="" type="checkbox"/> SI           | <input type="checkbox"/> NO              |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Un poco sucio la estructura.

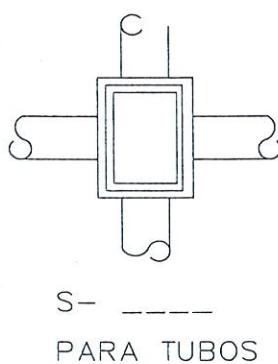

S- \_\_\_\_\_

PARA TUBOS

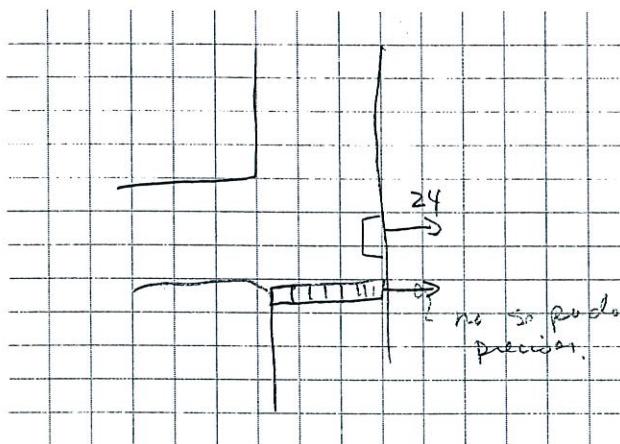

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6310

FOTO NO. CIMG 6311

FOTO NO. CIMG 6312

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

H-H

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



CIMG6305



CIMG6273



CIMG6270



CIMG6306



CIMG6274



CIMG6271



CIMG6307




CIMG6275



CIMG6272



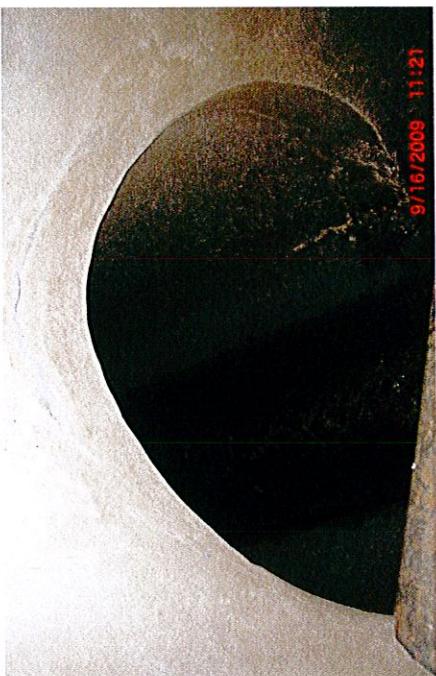

CIMG6308




CIMG6309



CIMG6310



CIMG6311

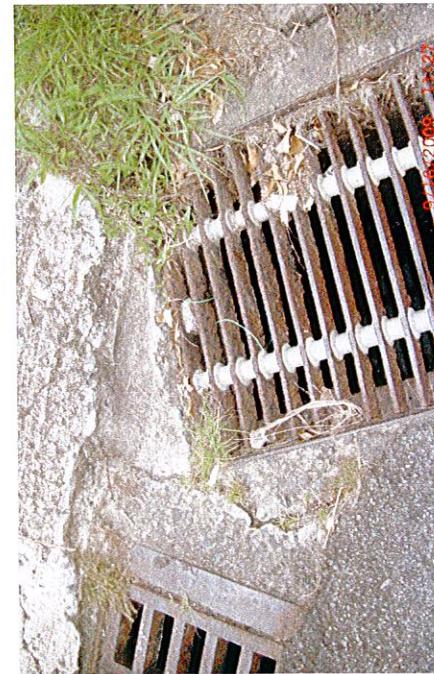


CIMG6312



CIMG6314



# AMERICAS

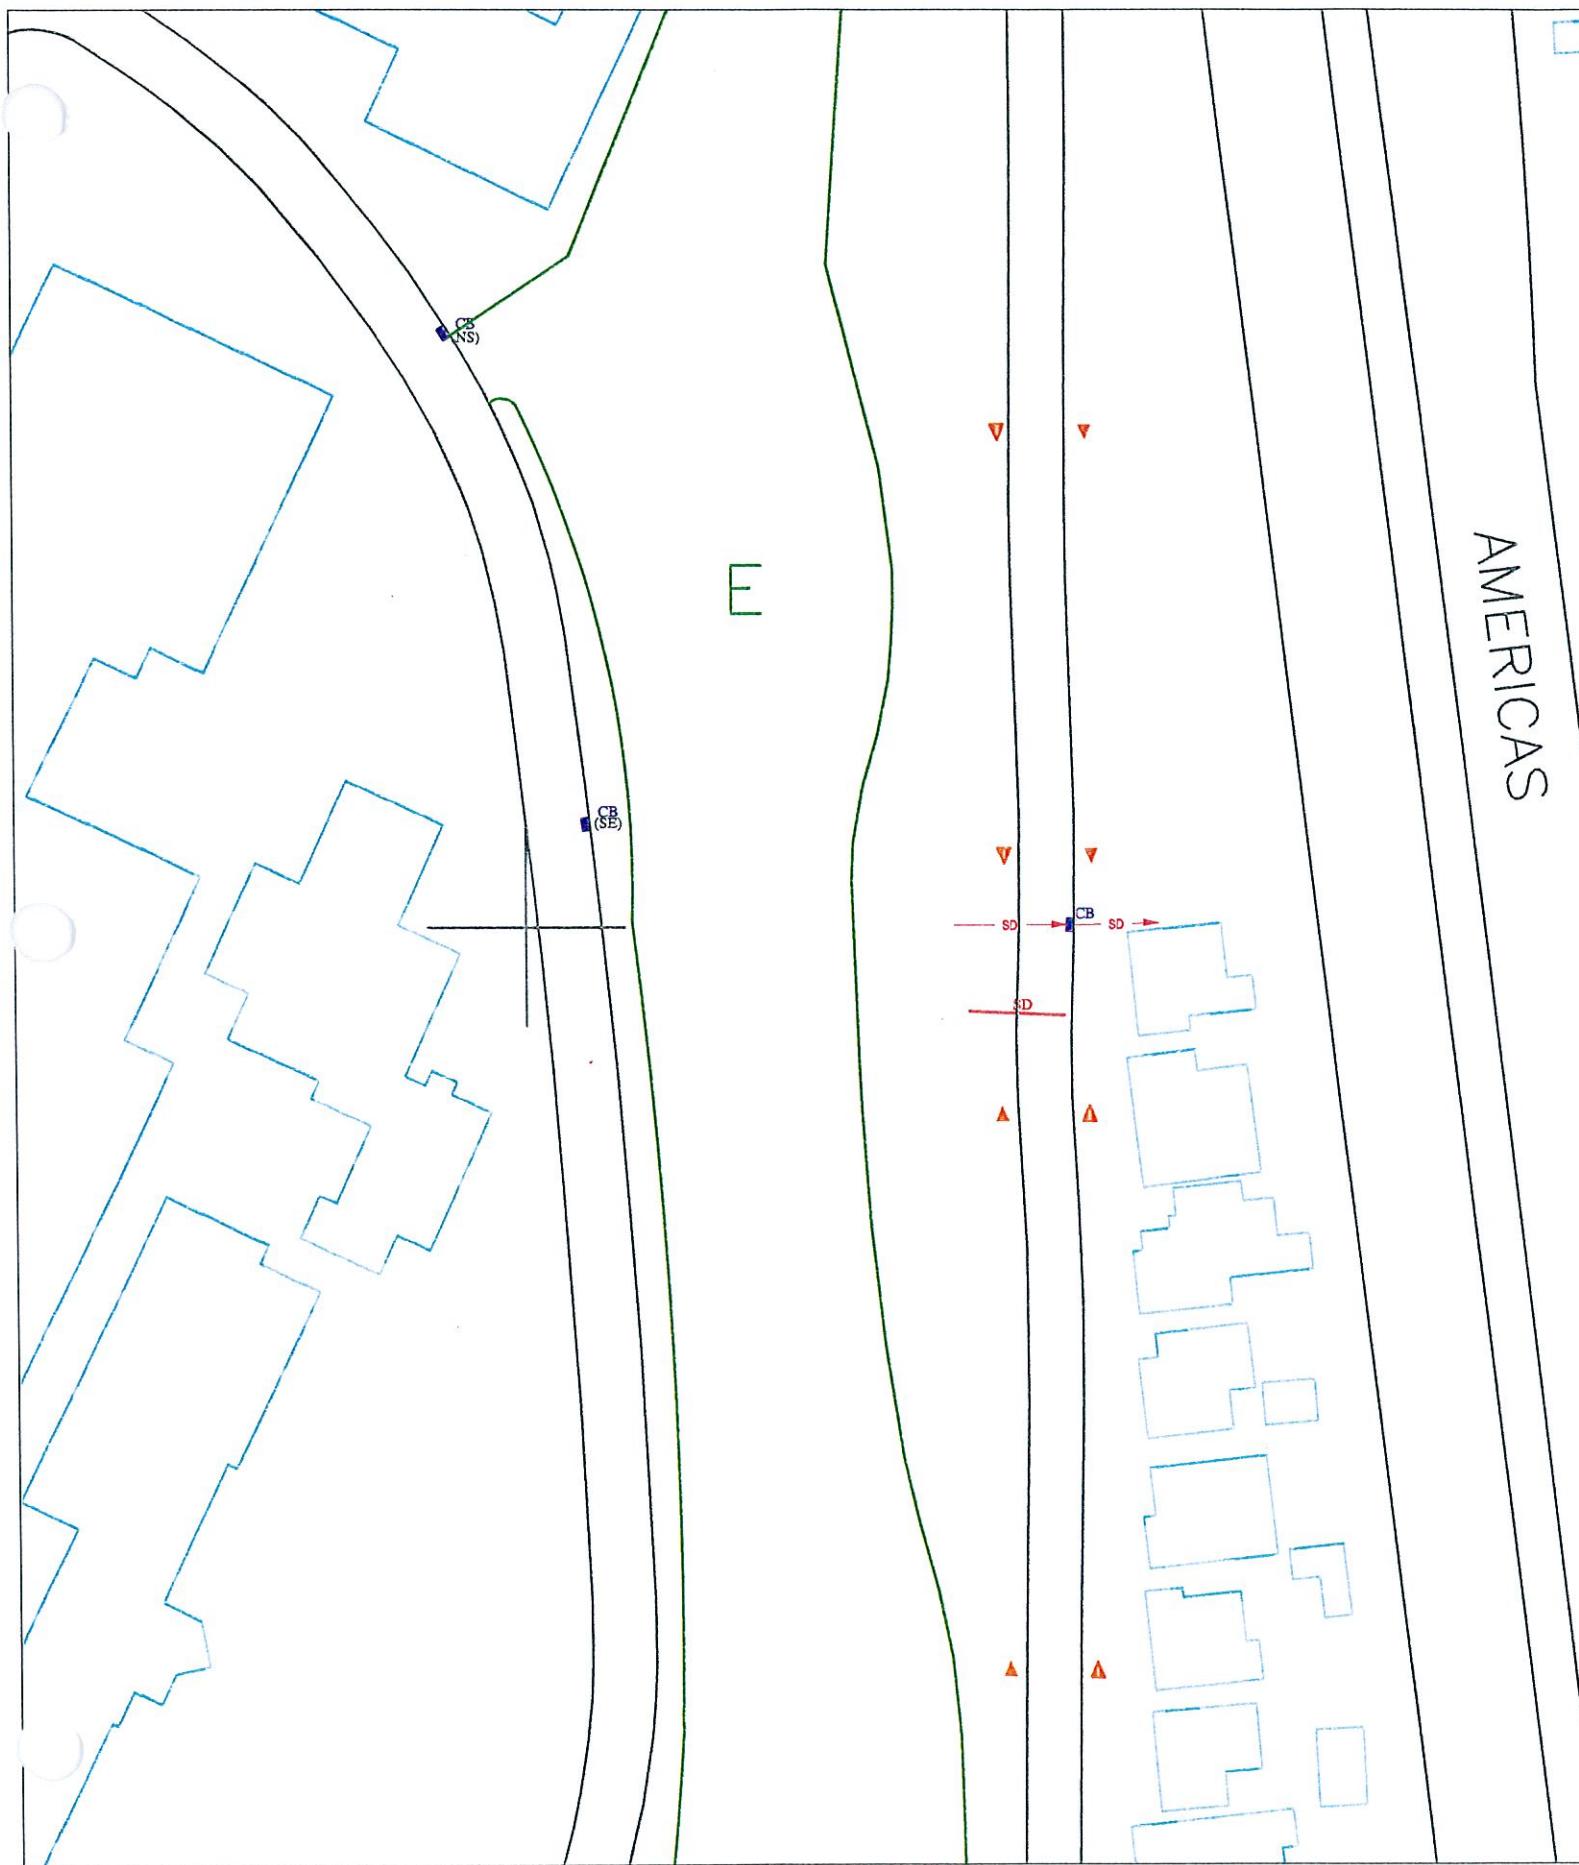



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H 18c</u>	<u>S- 001</u>	<u>EL CINCO</u>

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle No. 3 / Calle No. 18</u>

OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial



No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario

Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <u>18</u>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <u>24</u>	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Un poco sucia la estructura.

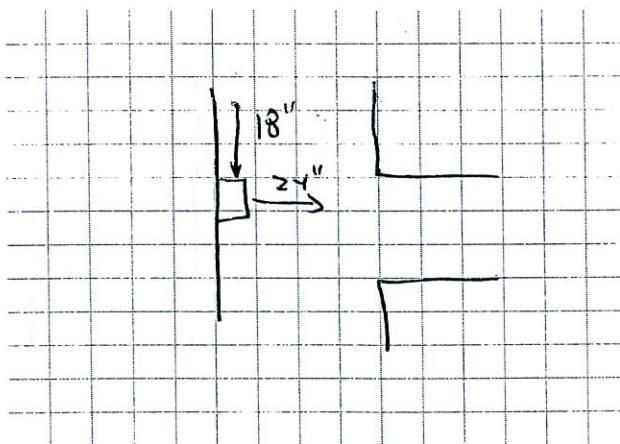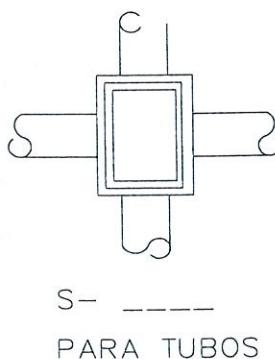

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6278

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18C	S - 002	EL CINCO

SECTOR VILLA NEVAREZ

CALLE / UBICACION: Int. Calle No. 18 / Calle No. 3

OCURRE INUNDACION

ST

CON EVENTO DE TORMENTA

CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET

CATCH BASIN

MH

HW

CROSS INLET

COMBINADO

OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ

Simple

1/4

Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ

Doble

1/2

Pluvial/ Sanitario

Triple

Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

LIMPIA/SUCIA

TAPADA/P.TAPADA

NO EXISTE / ROTA

NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA

LIMPIA/SUCIA

TAPADA/P.TAPADA

ROTO

NO NIVELADO

3- ESCALERAS

BUENA

MALA

NO EXISTE / ROTA

COLAPSADA

4- TUBO/B.C. = \_\_\_\_\_

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

5- TUBO/B.C. = \_\_\_\_\_

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

6- TUBO/B.C. = \_\_\_\_\_

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

7- TUBO/B.C. = 12

LIMPIA/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

8- CUNETA

LIMPIA/SUCIA

MALA

NO DRENA

OTROS

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)



SI

NO

*en algunos  
puntos*

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

*Parrilla Sucia,*

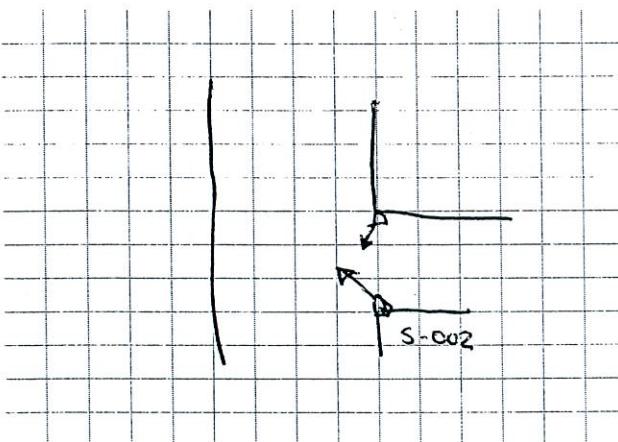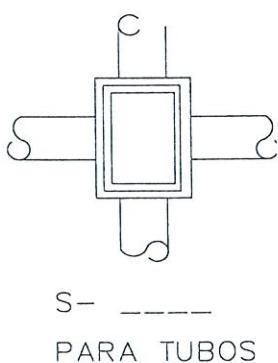

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6277

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

*Parrilla*

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18c	S- 003	EL CINCO



SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int. Calle No. 18 / calle No. 3

OCURRE INUNDACION  SÍ  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTETIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- |                                  |  |  |  |                                      |
|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA                      | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA                    | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS                     | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =                   | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =                   | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =                   | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <del>12"</del> 8" | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                        | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)          | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   | <i>en algunos puntos</i>                             |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Un poco sucia. Se va funcionando bien

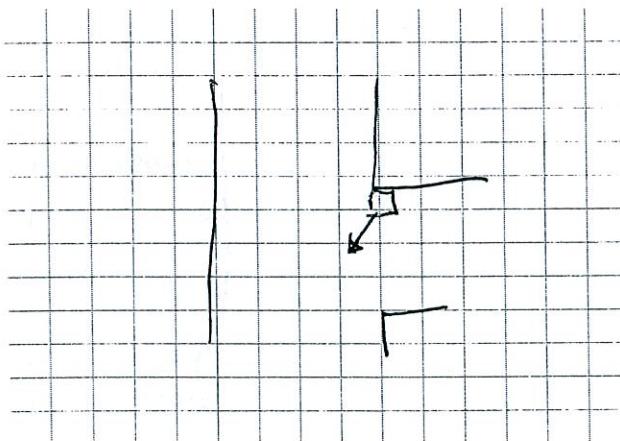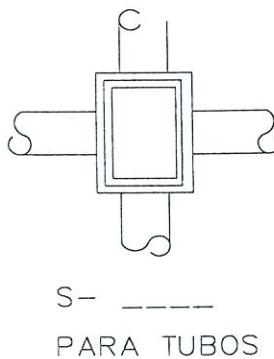

- 
- Parr. pesada
- 
- 
- Parr. Sellada

- 
- Punto alto
- 
- 
- Punto bajo
- 
- 
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6276

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

 ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H18c</u>	<u>S - 004</u>	<u>EL CINCO</u>

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>Calle No. 3 No 1044</u>



OCCURE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

- |                          |  |  |  |                                      |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA              | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA            | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS             | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Un poco sucio la estructura

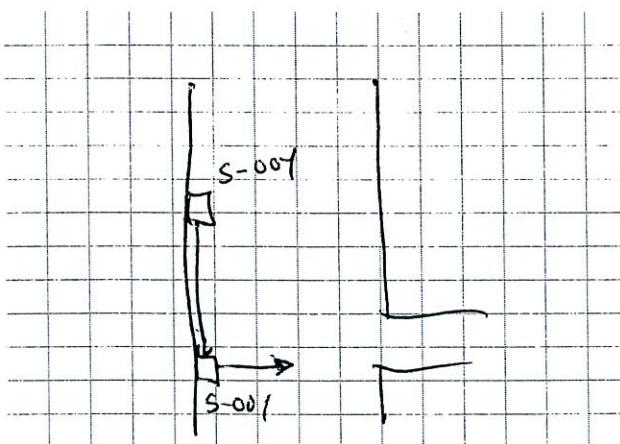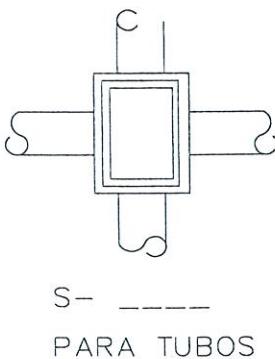

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- 001

FOTO NO. CIMG 6287

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

ACCION INMEDIATA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H 18C	S- 005	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Calle No. 3 No. 1044

OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario

Triple  Completo



## CONDICION EXISTENTE:

- |                         |  |  |   |                                      |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input checked="" type="checkbox"/> BUENA        | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. = 42       | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = 42       | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA         | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |   |                                      |

## DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No Presente Problemas

(Agua proviene de la Autopista.)

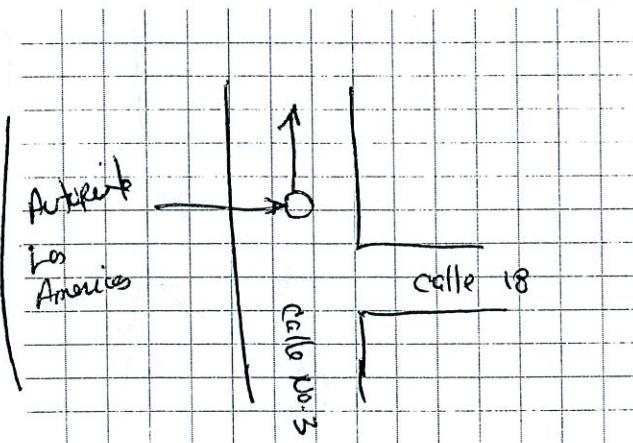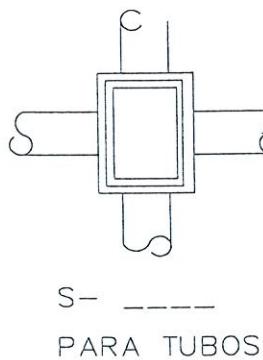

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6283

FOTO NO. CIMG 6282

FOTO NO. CIMG 6281

## RECOMENDACION:

 ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H 18C	S - 006	EL CINCO



SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int. Calle 5 / calle 18

OCURRE INUNDACION  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

- |                          |  |  |  |                                      |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA              | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA    | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA            | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS             | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA    |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Agua se queda empantanada en la intersección.  
Puesto no este exactamente igual y solo en el punto bajo*

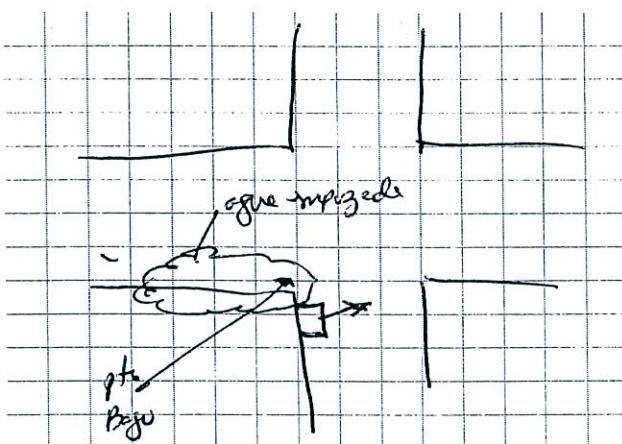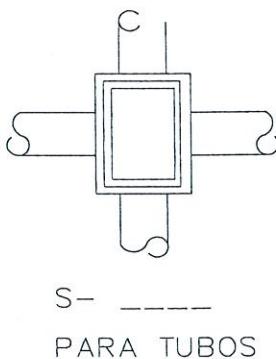

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6785

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- ACCION INMEDIATA
- LIMPIEZA, DESTAPAR
- ACCION INTERMEDIA
- LARGO PLAZO

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18C	S-007	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int. Calle 5 / calle 18

OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE


TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input checked="" type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = 18	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = 24	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = 36	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene fango estacionario y sedimento

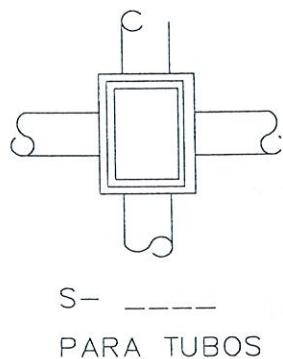

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6286

FOTO NO. CIMG 6287

FOTO NO. CIMG 6288

RECOMENDACION:  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA  LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18c	S - 008	EL CINCO



SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Calle 18 Nro 354

OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  
  Triple  Completo  Sanitario/ Pluvial  
   Doble  Pluvial/ Sanitario

CONDICION EXISTENTE:

- |                           |  |  |  |                                      |
|---------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS              | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =            | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =            | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. = <u>24</u>  | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                 | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)   | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presente problemas

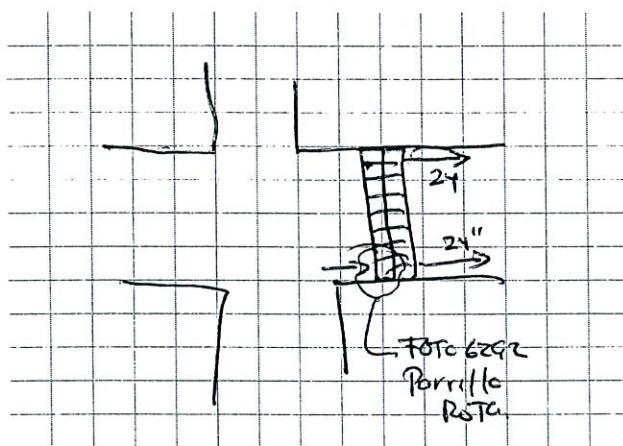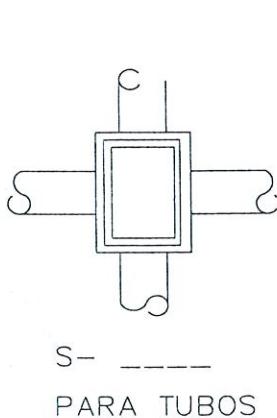

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6289

FOTO NO. CIMG 6290

FOTO NO. CIMG 6291

RECOMENDACION:

- |   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA   | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA          | <input type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA |                                      |

BRIGADA: No. 3


DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18C	S-009	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int. Calle 18 / calle 11

OCURRE INUNDACION  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario Triple  Completo


## CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <u>24</u>	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <u>24</u>	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

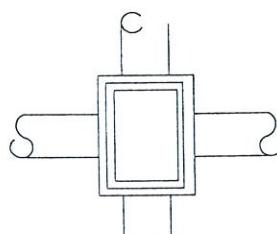DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Un poco suena la estructura.Desbordado del canal

S- \_\_\_\_\_

PARA TUBOS

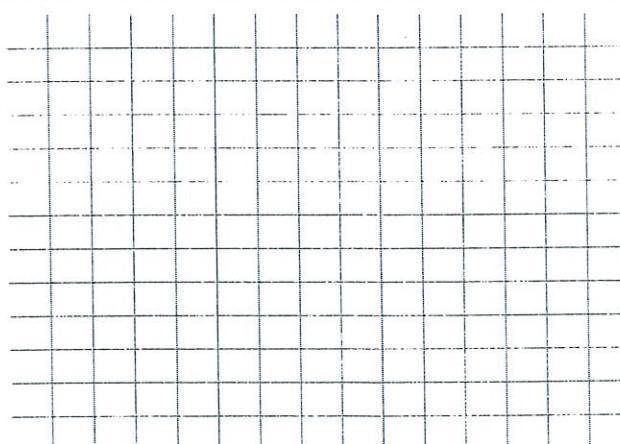

- Parr. pesada  
 Parr. Sellada  
 Punto alto  
 Punto bajo  
 En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6293

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO PRIMERA VISITA SEGUNDA VISITA LIMPIEZ, DESTAPAR SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H 18C	S - 010	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>Calle 18 / calle 11</u>

OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario

Triple

Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA  LIMPIA/SUCIA  TAPADA/P.TAPADA  NO EXISTE / ROTA  NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA  LIMPIA/SUCIA  TAPADA/P.TAPADA  ROTO  NO NIVELADO

3- ESCALERAS  BUENA  MALA  NO EXISTE / ROTA

4- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

5- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA


6- TUBO/B.C. =  24  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

7- TUBO/B.C. =  24  LIMPIA/SUCIA  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

8- CUNETA  LIMPIA/SUCIA  MALA  NO DRENA  OTROS


9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  SI  NO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Un pozo sucia. Estructura no se le  
ve mayores problemas.

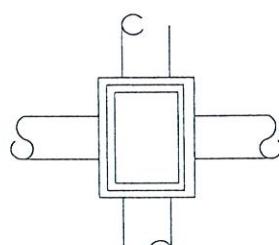

S- \_\_\_\_\_

PARA TUBOS

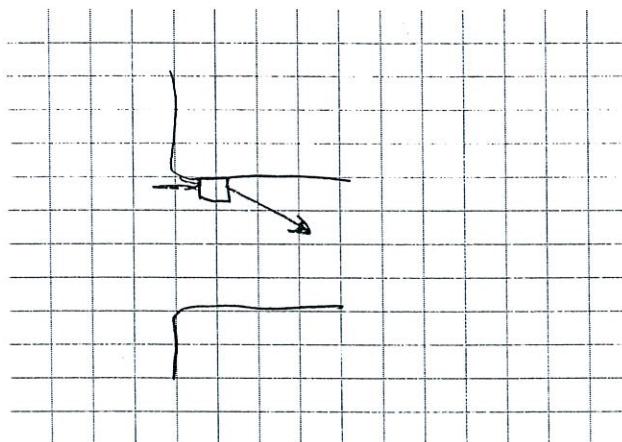

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6294

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H18c</u>	<u>S-011</u>	<u>EL CINCO</u>

SECTOR VILLA NEVAREZ

CALLE / UBICACION: Calle No. 18 # 349

OCURRE INUNDACION

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET



CON EVENTO DE TORMENTA

CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**

CATCH BASIN

MH

HW

CROSS INLET

COMBINADO

OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ

Simple

1/4

Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ

Doble

1/2

Pluvial/ Sanitario

Triple

Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA  LIMPIA/SUCIA

LIMPIA/SUCIA

TAPADA/P.TAPADA

NO EXISTE / ROTA

NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA  LIMPIA/SUCIA

LIMPIA/SUCIA

TAPADA/P.TAPADA

ROTO

NO NIVELADO

3- ESCALERAS  BUENA

BUENA

MALA

NO EXISTE / ROTA

NO NIVELADO

4- TUBO/B.C. =             LIMPIO/SUCIO

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

5- TUBO/B.C. =             LIMPIO/SUCIO

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

6- TUBO/B.C. = 36  LIMPIO/SUCIO

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

7- TUBO/B.C. = 36  LIMPIO/SUCIO

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

8- CUNETA  LIMPIA/SUCIA

LIMPIA/SUCIA

MALA

NO DRENA



OTROS

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  SI

NO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No Presente problemas.

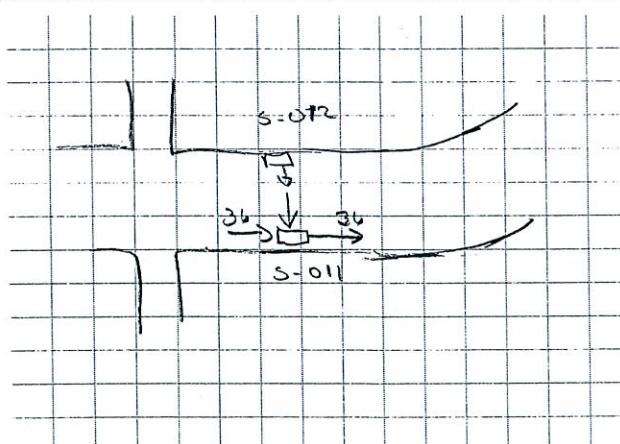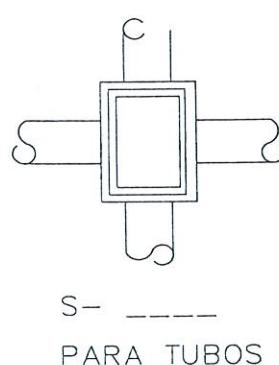

Parr. pesada

Parr. Sellada

Punto alto

Punto bajo

En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 62c18

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H18C</u>	<u>S - C12</u>	<u>EL CINCO</u>



SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>Calle No. 18 # 349</u>

OCURRE INUNDACION  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUESTE**  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

- |                              |  |   |  |                                      |
|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA                  | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA                | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS                 | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA                       | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =               | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA                     | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =               | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA                     | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =               | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA                     | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>Salida</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA                     | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                    | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> MALA                       | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)      | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO              |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura tiene sedimento y hijos.

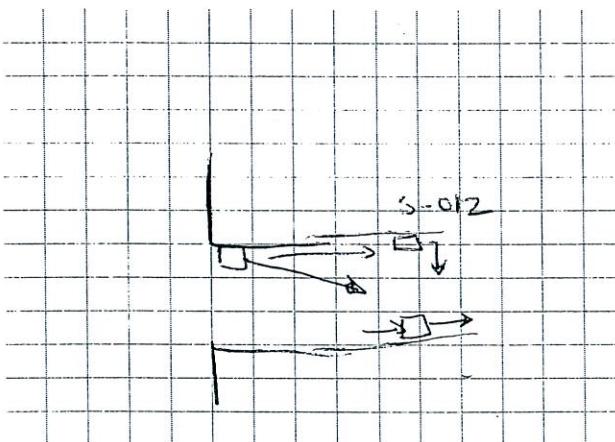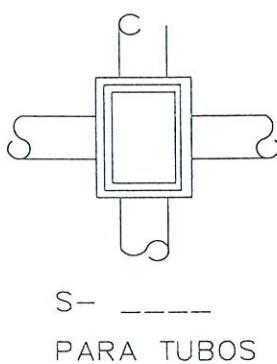

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6297

FOTO NO. CIMG 6296

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H18C</u>	<u>S-013</u>	<u>El Cincos</u>

SECTOR	<u>Villa Nerarez</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Calle No. 3 # 1034</u>


- OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:


- |                          |  |  |   |                                      |
|--------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA              | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA            | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS             | <input checked="" type="checkbox"/> BUENA        | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. = <u>42</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>42</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA         | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |   |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No Presento problemas

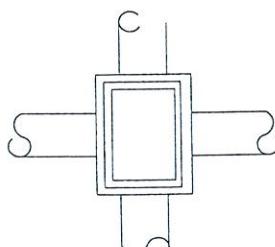

S- \_\_\_\_\_  
PARA TUBOS

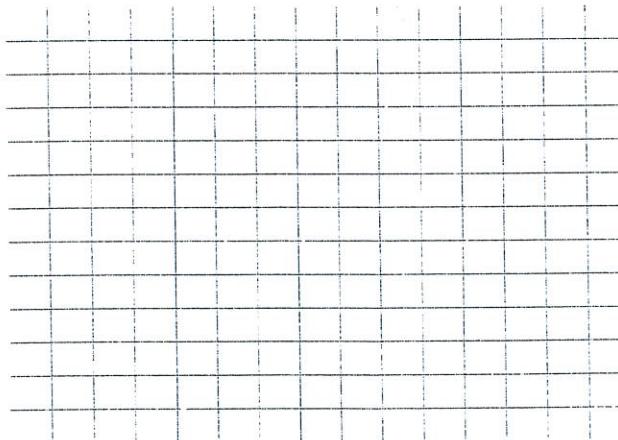

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. 6315  
FOTO NO. \_\_\_\_\_  
FOTO NO. \_\_\_\_\_

RECOMENDACION:	<input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA	<input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA	<input type="checkbox"/> LARGO PLAZO
<input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR		
<input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA	<input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA		

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....





CIMG6284




CIMG6281



CIMG6276



CIMG6285

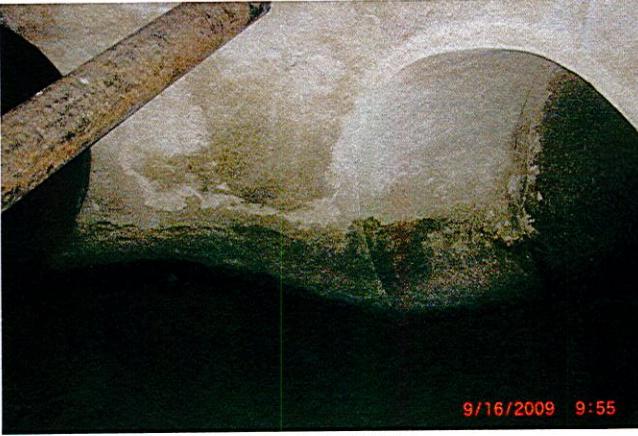

CIMG6282




CIMG6277



CIMG6286



CIMG6283

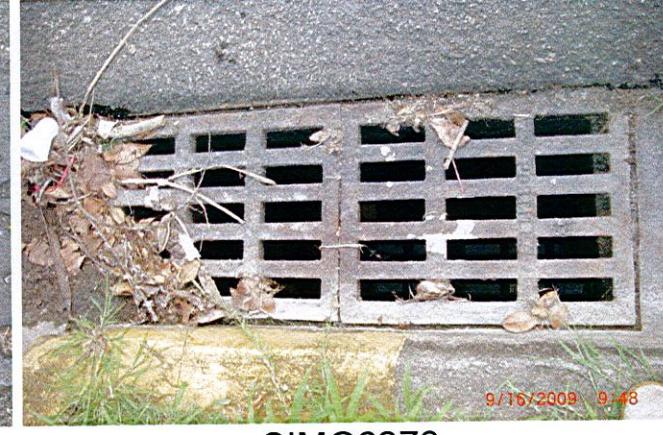

CIMG6278





CIMG6293



CIMG6290



CIMG6287



CIMG6294



CIMG6291




CIMG6288



CIMG6296



CIMG6292

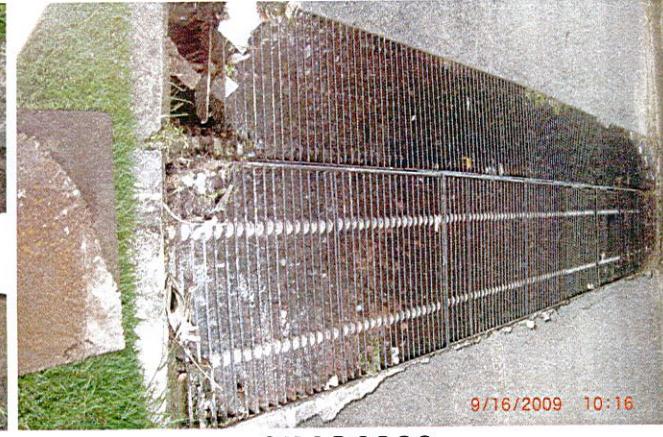

CIMG6289





9/16/2009 10:36

CIMG6297




9/16/2009 10:38

CIMG6298



9/16/2009 11:28


CIMG6313

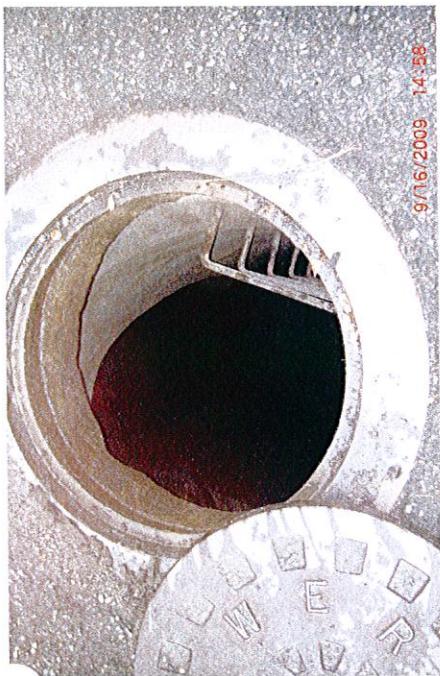

9/16/2009 14:38

CIMG6315



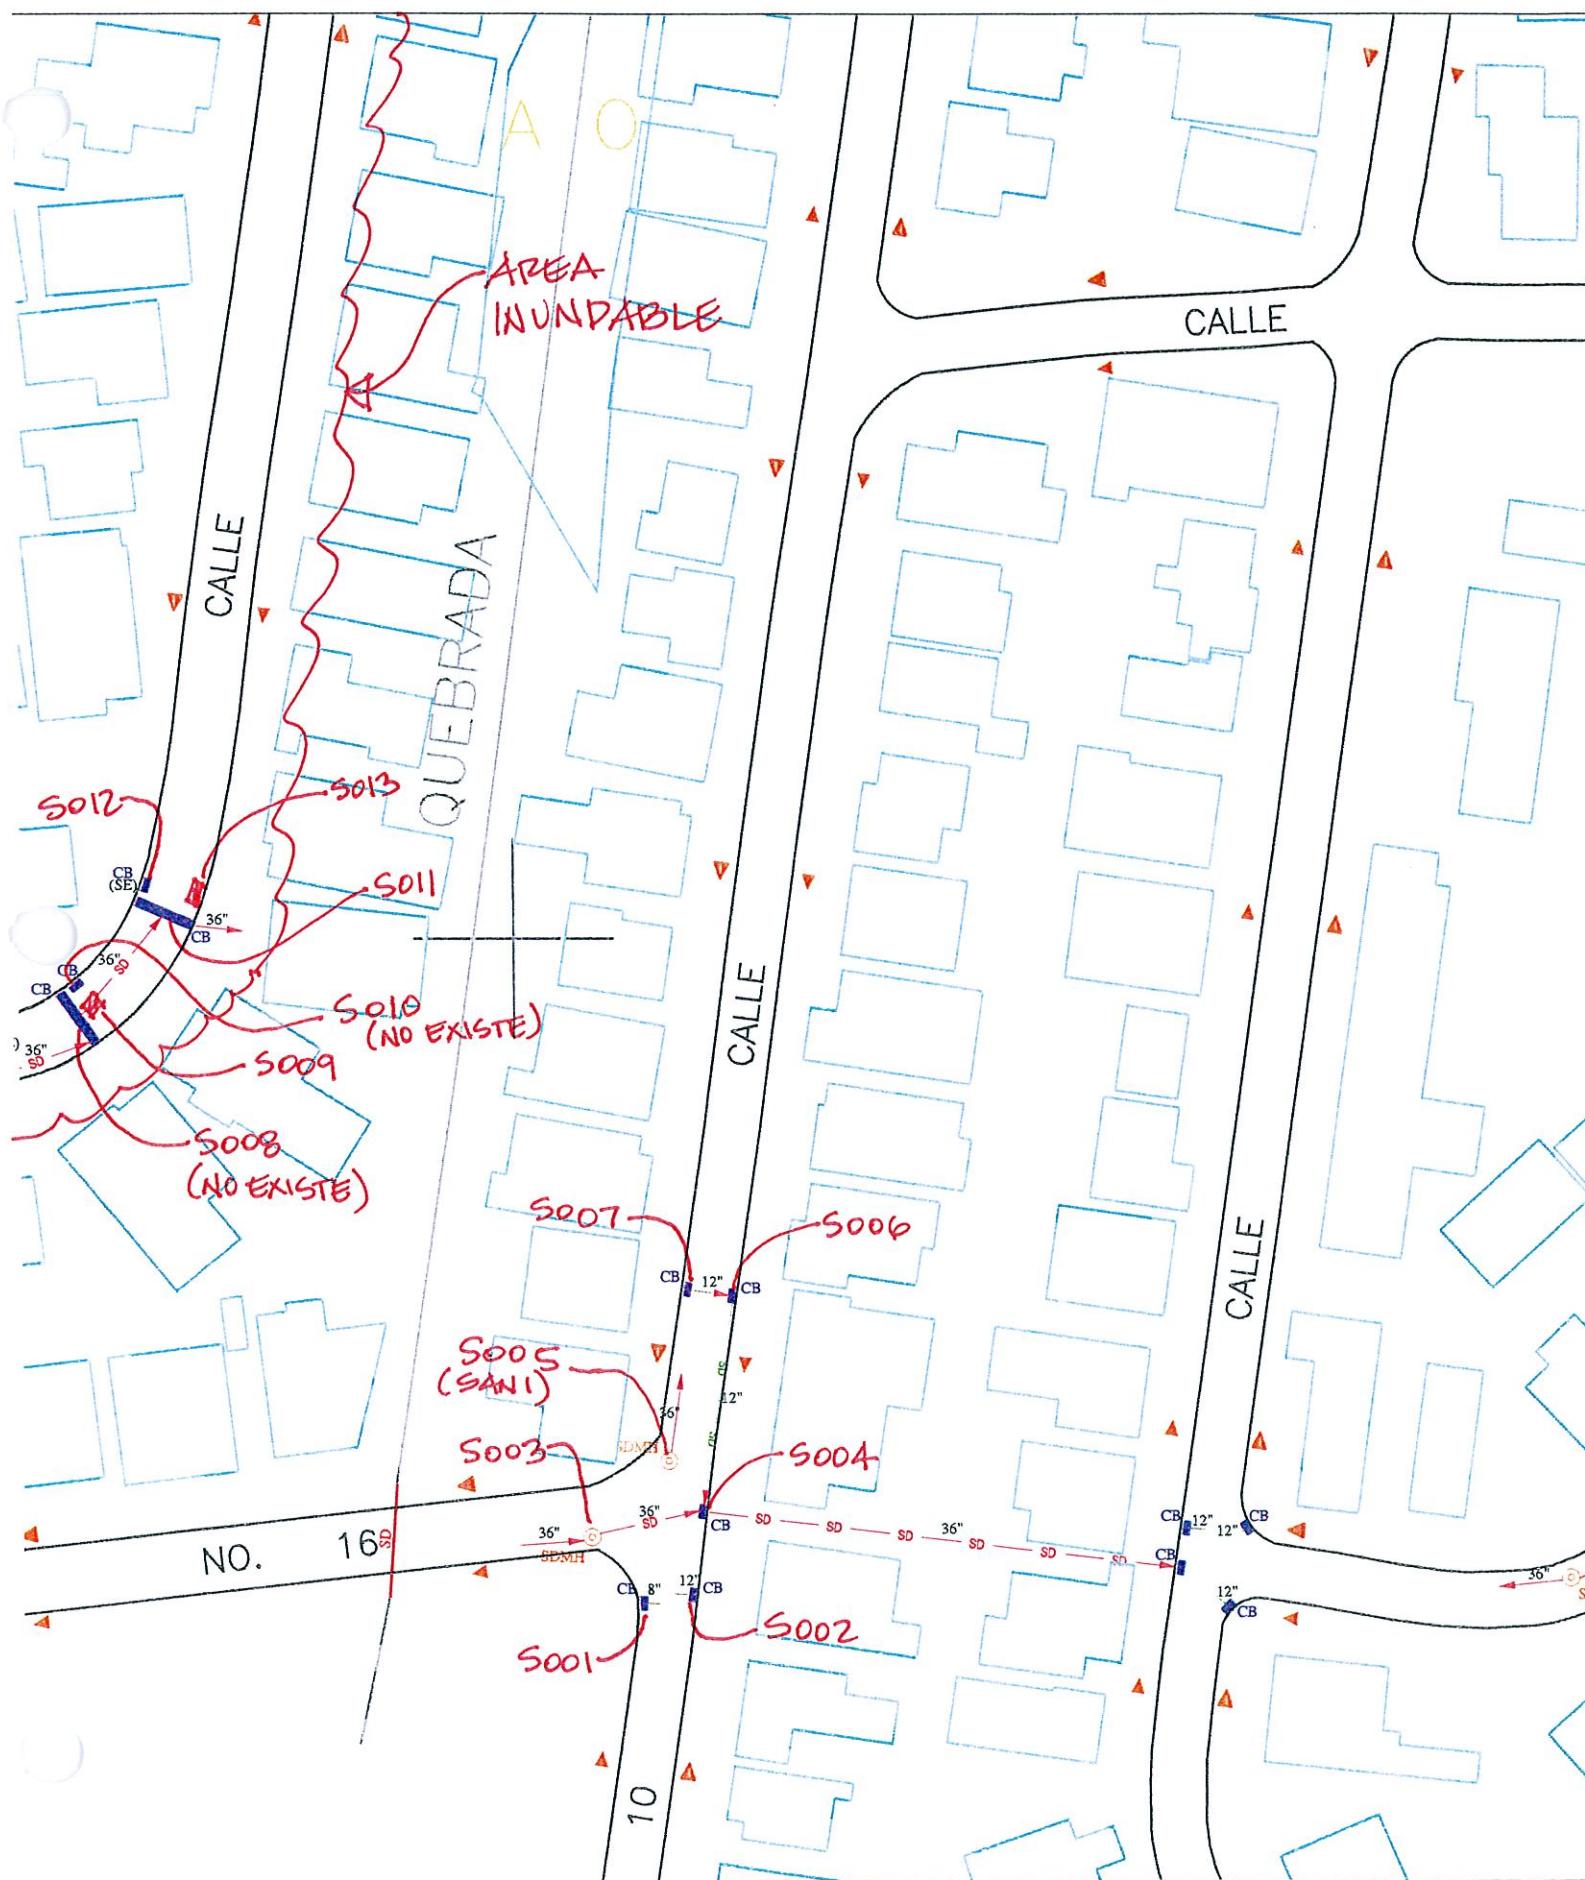



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18d	S-001	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Calle 10 / calle 16

OCURRE INUNDACION  SI  NO       CON EVENTO DE TORMENTA       CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo


CONDICION EXISTENTE:

- |                         |  |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. = 12       | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = 12       | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |  |                                      |


DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Un poco sucia la estructura.

descarga al canal.

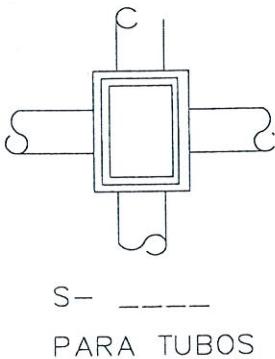

PARA TUBOS

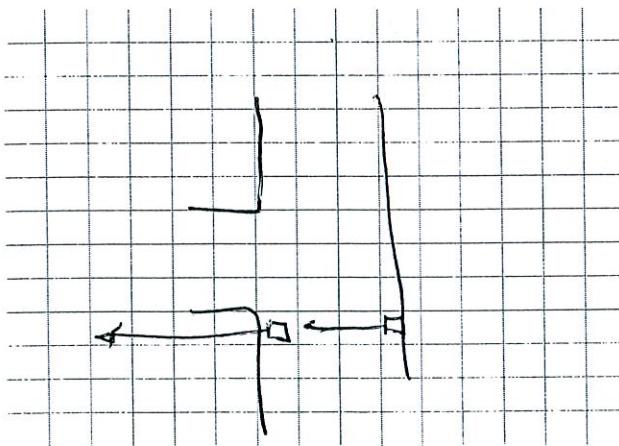

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- canal

FOTO NO. CIMG 6262

FOTO NO. CIMG 6263

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18d	S - 002	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION: Inf. Calle 10 / Calle 16	

OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS



Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- |                         |  |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = 12       | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   | <i>en algunos tramos.</i>                            |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Estructura sucia. Requiere la estructura.

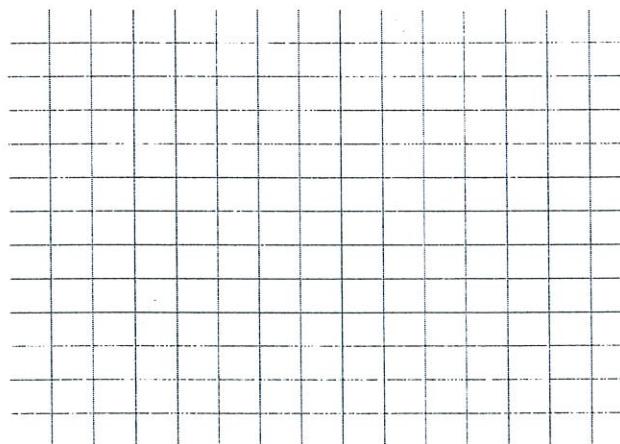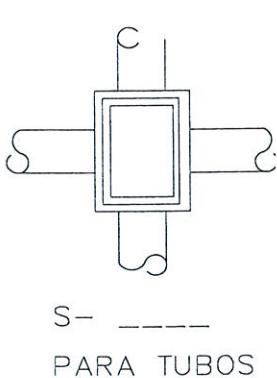

- Parr. pesada  
 Parr. Sellada  
 Punto alto  
 Punto bajo  
 En pendiente

FLUYE HACIA  
S-

FOTO NO. CIMG 6264  
 FOTO NO. CIMG 6265  
 FOTO NO. CIMG

## RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO
- SEGUNDA VISITA  LIMPIEZA DESTAPAR  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H 18d	S - 003	EL CINCO



SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int Calle 10 / calle 14

OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

- |                          |  |  |   |                                      |
|--------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA              | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA            | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS             | <input checked="" type="checkbox"/> BUENA        | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. = <u>42</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>42</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA         | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |   |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No Presente problemas.

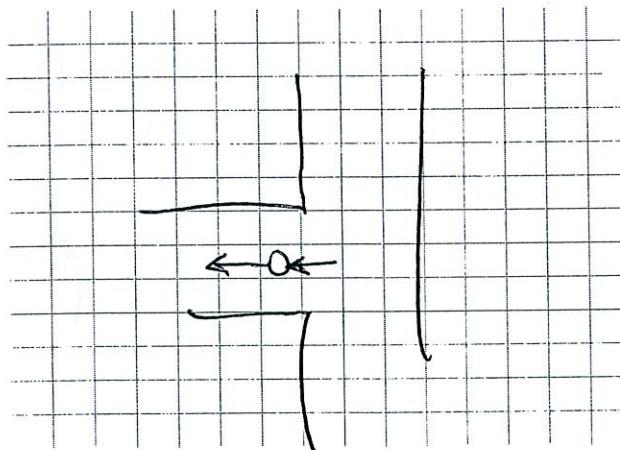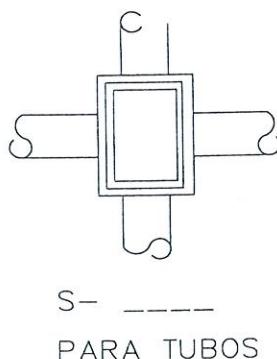

- Parr. pesada
  - Parr. Sellada
  - Punto alto
  - Punto bajo
  - En pendiente
- FLUYE HACIA S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6269

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

- RECOMENDACION:
- |  |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA   | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA          | <input type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA            | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA |                                      |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	418d	S-004	EL CINCO


SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int. Calle 10 / calle 16

OCURRE INUNDACION	<input checked="" type="checkbox"/> SI/NO	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE	
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input checked="" type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input type="checkbox"/> COMBINADO	<input type="checkbox"/> OTROS
	<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial	
	<input checked="" type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario	
	<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo		

CONDICION EXISTENTE:


- |                         |  |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA         | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No Presente problemas

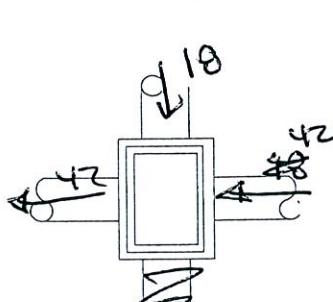

S- \_\_\_\_\_

PARA TUBOS

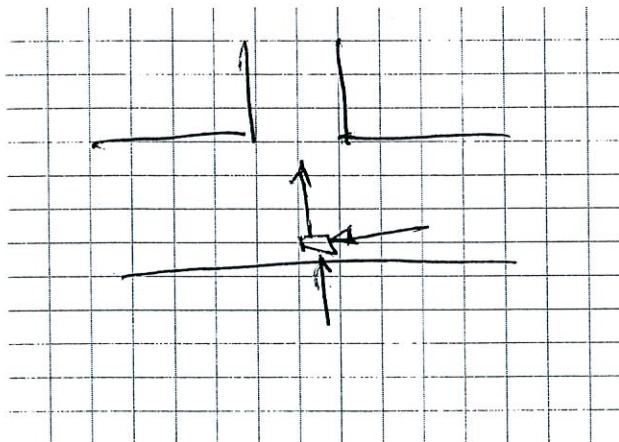

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6266

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- |  |   |  |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA           | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA            | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR         |  |                                      |
|  | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISTTA |  |                                      |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18d	S- 006	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Calle 10 No. 1055



OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

- |                         |  |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No presenta problemas

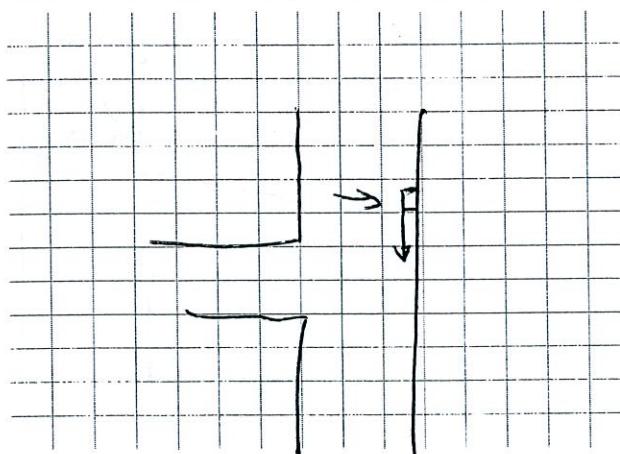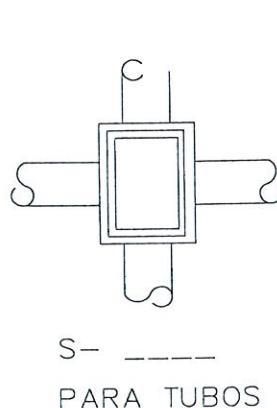

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6267

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Limpiar Parrilla.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H18d</u>	<u>S - 007</u>	<u>EL CINCO</u>

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>Calle 10 No. 1055</u>



OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
 Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- 1- PARRILLA  LIMPIA/SUCIA  
 2- ESTRUCTURA  LIMPIA/SUCIA  
 3- ESCALERAS  BUENA  
 4- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  
 5- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  
 6- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  
 7- TUBO/B.C. = 12"  LIMPIA/SUCIA  
 8- CUNETA  LIMPIA/SUCIA  
 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  SI

- TAPADA/P.TAPADA  NO EXISTE / ROTA  NO NIVELADO  
 TAPADA/P.TAPADA  ROTO  NO NIVELADO  
 MALA  TAPADA  ROTO  COLAPSADA  
 TAPADA  TAPADA  ROTO  COLAPSADA  
 TAPADA  TAPADA  ROTO  COLAPSADA  
 TAPADA  ROTO  COLAPSADA  
 MALA  NO DRENA  OTROS  
 NO *en algunos puntos*

## DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

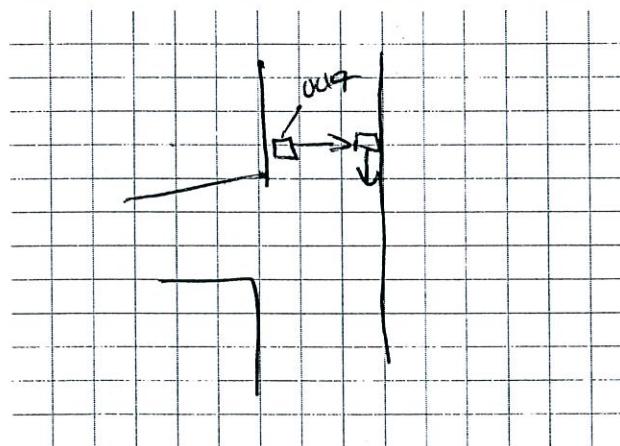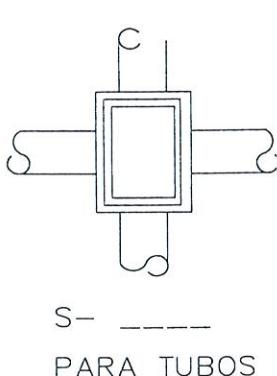

- Parr. pesada  
 Parr. Sellada  
 Punto alto  
 Punto bajo  
 En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG  
 FOTO NO. CIMG  
 FOTO NO. CIMG

## RECOMENDACION:

 ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

- PRIMERA VISITA  
 SEGUNDA VISITA

 LIMPIEZA/DESTAPAR SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: \_\_\_\_\_

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18d	S-008	El cinco

SECTOR	Villa Nevarez
CALLE / UBICACION:	Calle No. 18

OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial



No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario

Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

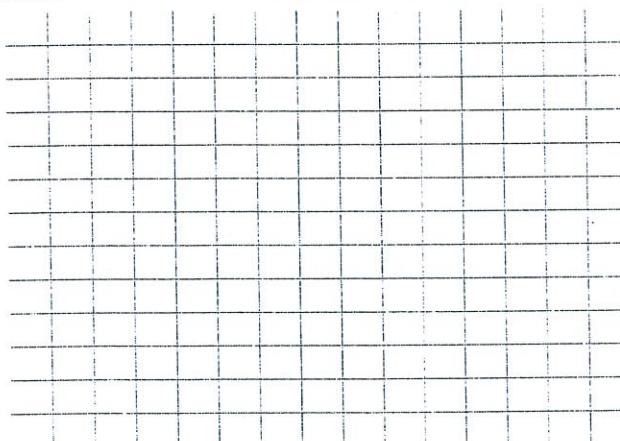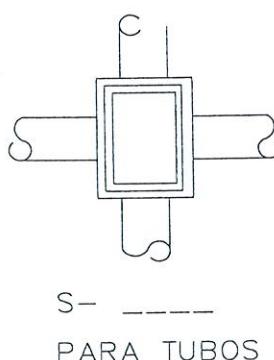No se encontró

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. \_\_\_\_\_

FOTO NO. \_\_\_\_\_

FOTO NO. \_\_\_\_\_

RECOMENDACION:  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA  LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H18d</u>	<u>S - 00 9</u>	<u>EL CINCO</u>

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Calle No. 18 #349

OCURRE INUNDACION  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ

Simple

1/4

Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ

Doble

1/2

Pluvial/ Sanitario

Triple

Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA  LIMPIA/SUCIA  TAPADA/P.TAPADA  NO EXISTE / ROTA  NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA  LIMPIA/SUCIA  TAPADA/P.TAPADA  ROTO  NO NIVELADO

3- ESCALERAS  BUENA  MALA  NO EXISTE / ROTA

4- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

5- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA


6- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

7- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

8- CUNETA  LIMPIA/SUCIA  MALA  NO DRENA  OTROS


9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  SI  NO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presento problemas.

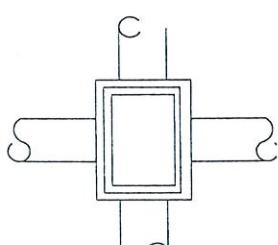

S- \_\_\_\_\_

PARA TUBOS

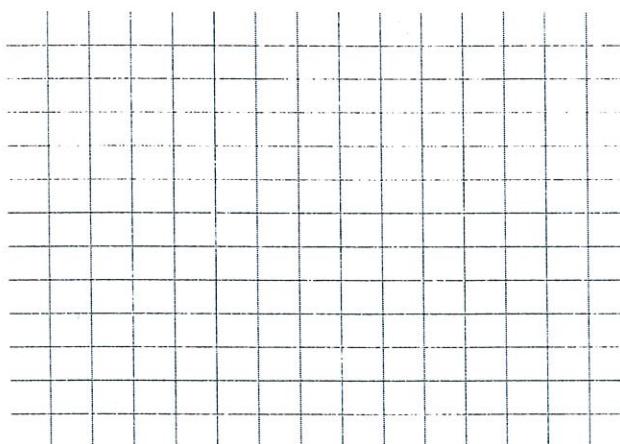

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6299

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



CSA Group Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA: 16 Septiembre 2009 HOJA 9

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H18d	S-010	El Cinco

SECTOR	Villa Nevarez
CALLE / UBICACION:	Calle No. 18

OCURRE INUNDACION  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario


Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- |                         |                                       |  |   |                                      |
|-------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA        | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA         | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI           | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |   |                                      |


DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No se encontró

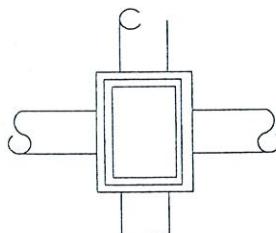

S- -----

PARA TUBOS

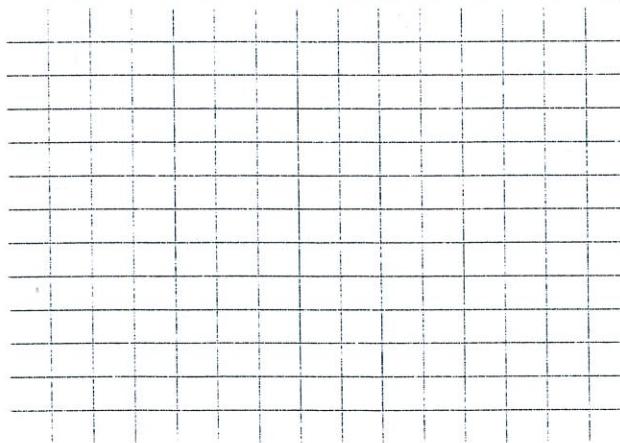

- Parr. pesada  
 Parr. Sellada  
 Punto alto  
 Punto bajo  
 En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_FOTO NO. \_\_\_\_\_  
FOTO NO. \_\_\_\_\_  
FOTO NO. \_\_\_\_\_

- RECOMENDACION:  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA  LIMPIEZA, DESTAPAR
- SEGUNDA VISITA  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H 18 Q	S - 011	EL CINCO

SECTOR VILLA NEVAREZ

CALLE / UBICACION: Calle No 18 # 1647

OCURRE INUNDACION

SI

CON EVENTO DE TORMENTA

CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET

CATCH BASIN

MH

HW

CROSS INLET

COMBINADO

OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ

Simple

1/4

Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ

Doble

1/2

Pluvial/ Sanitario

Triple

Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

LIMPIA/SUCIA

TAPADA/P.TAPADA

NO EXISTE / ROTA

NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA

LIMPIA/SUCIA

TAPADA/P.TAPADA

ROTO

NO NIVELADO

3- ESCALERAS

BUENA

MALA

NO EXISTE / ROTA

COLAPSADA

4- TUBO/B.C. = \_\_\_\_\_

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

5- TUBO/B.C. = \_\_\_\_\_

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

6- TUBO/B.C. = \_\_\_\_\_

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

7- TUBO/B.C. = 24

LIMPIO/SUCIO

TAPADA

ROTO

COLAPSADA

8- CUNETA

LIMPIA/SUCIA

MALA

NO DRENA



OTROS

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)

SI

NO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura con mucha hoja acumulada

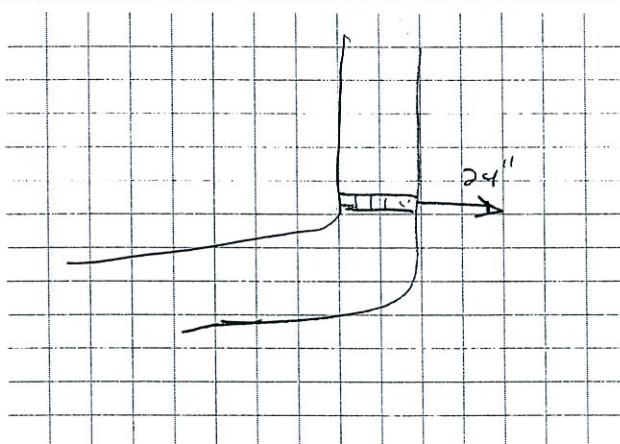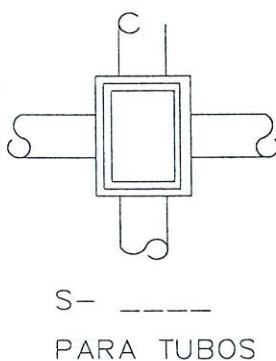

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FOTO NO. CIMG 6300  
FOTO NO. CIMG 6302  
FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H 18 d	S - C 12	EL CINCO



SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Calle 100. 18 # 1047

OCURRE INUNDACION  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- |                           |  |   |  |                                      |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS              | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA                       | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =            | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA                     | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =            | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA                     | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =            | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA                     | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>30"</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO            | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                 | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA                       | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)   | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO              |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

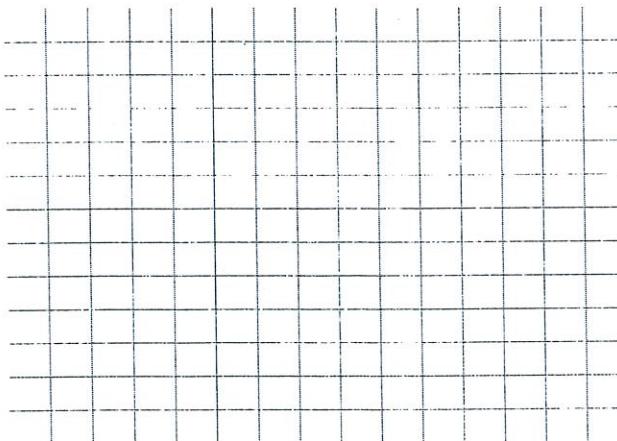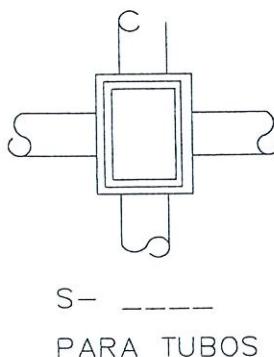Parcialmente Tapado.

- Parr. pesada  
 Parr. Sellada  
 Punto alto  
 Punto bajo  
 En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6304

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA  
 SEGUNDA VISITA

 ACCION INMEDIATA LIMPIEZA DESTAPAR ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



CSA

Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA: 16 SEPTIEMBRE 2009 HOJA 12

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	418d	S - 013	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Calle No. 18 # 1047



OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- |                         |  |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = 36"      | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No presenta problema

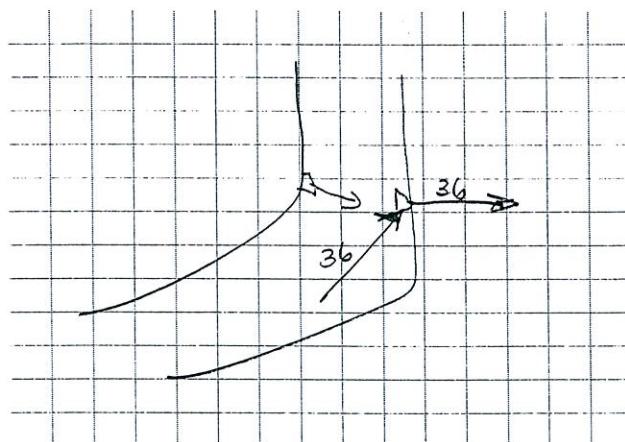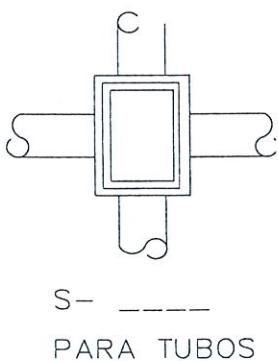

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6303  
 FOTO NO. CIMG  
 FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

 ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



CIMG6268



CIMG6265



CIMG6262



CIMG6269



CIMG6266



CIMG6263



CIMG6299



CIMG6267




CIMG6264






9/16/2009 11:02

CIMG6300

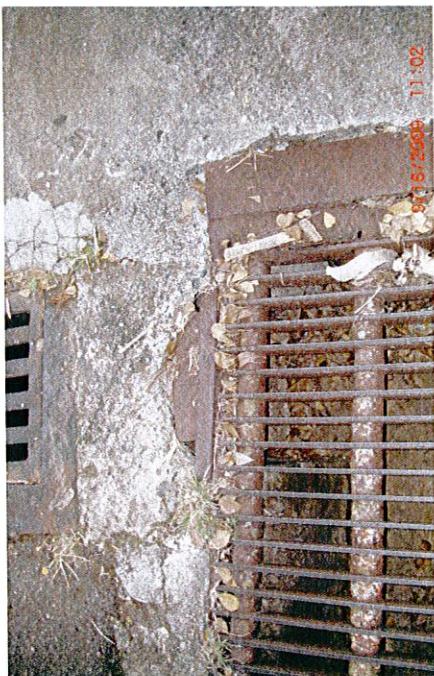


9/16/2009 11:02

CIMG6302

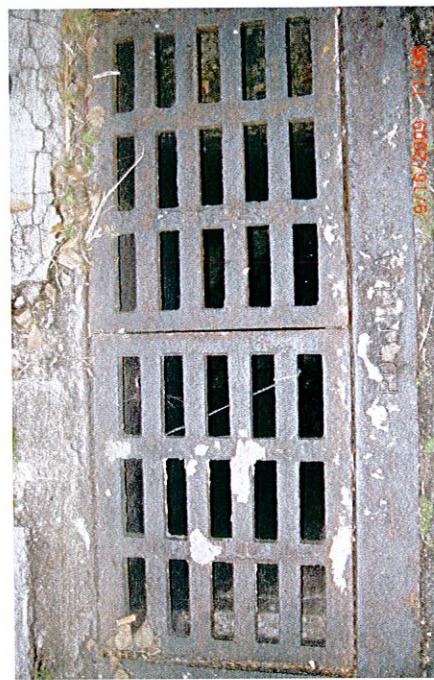

9/16/2009 11:02


CIMG6303

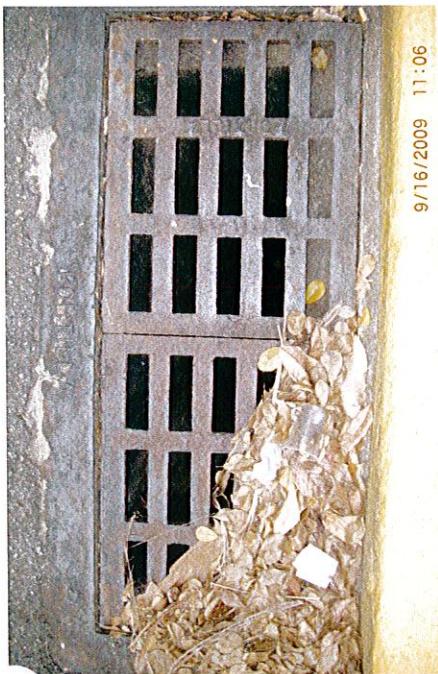

9/16/2009 11:06

CIMG6304



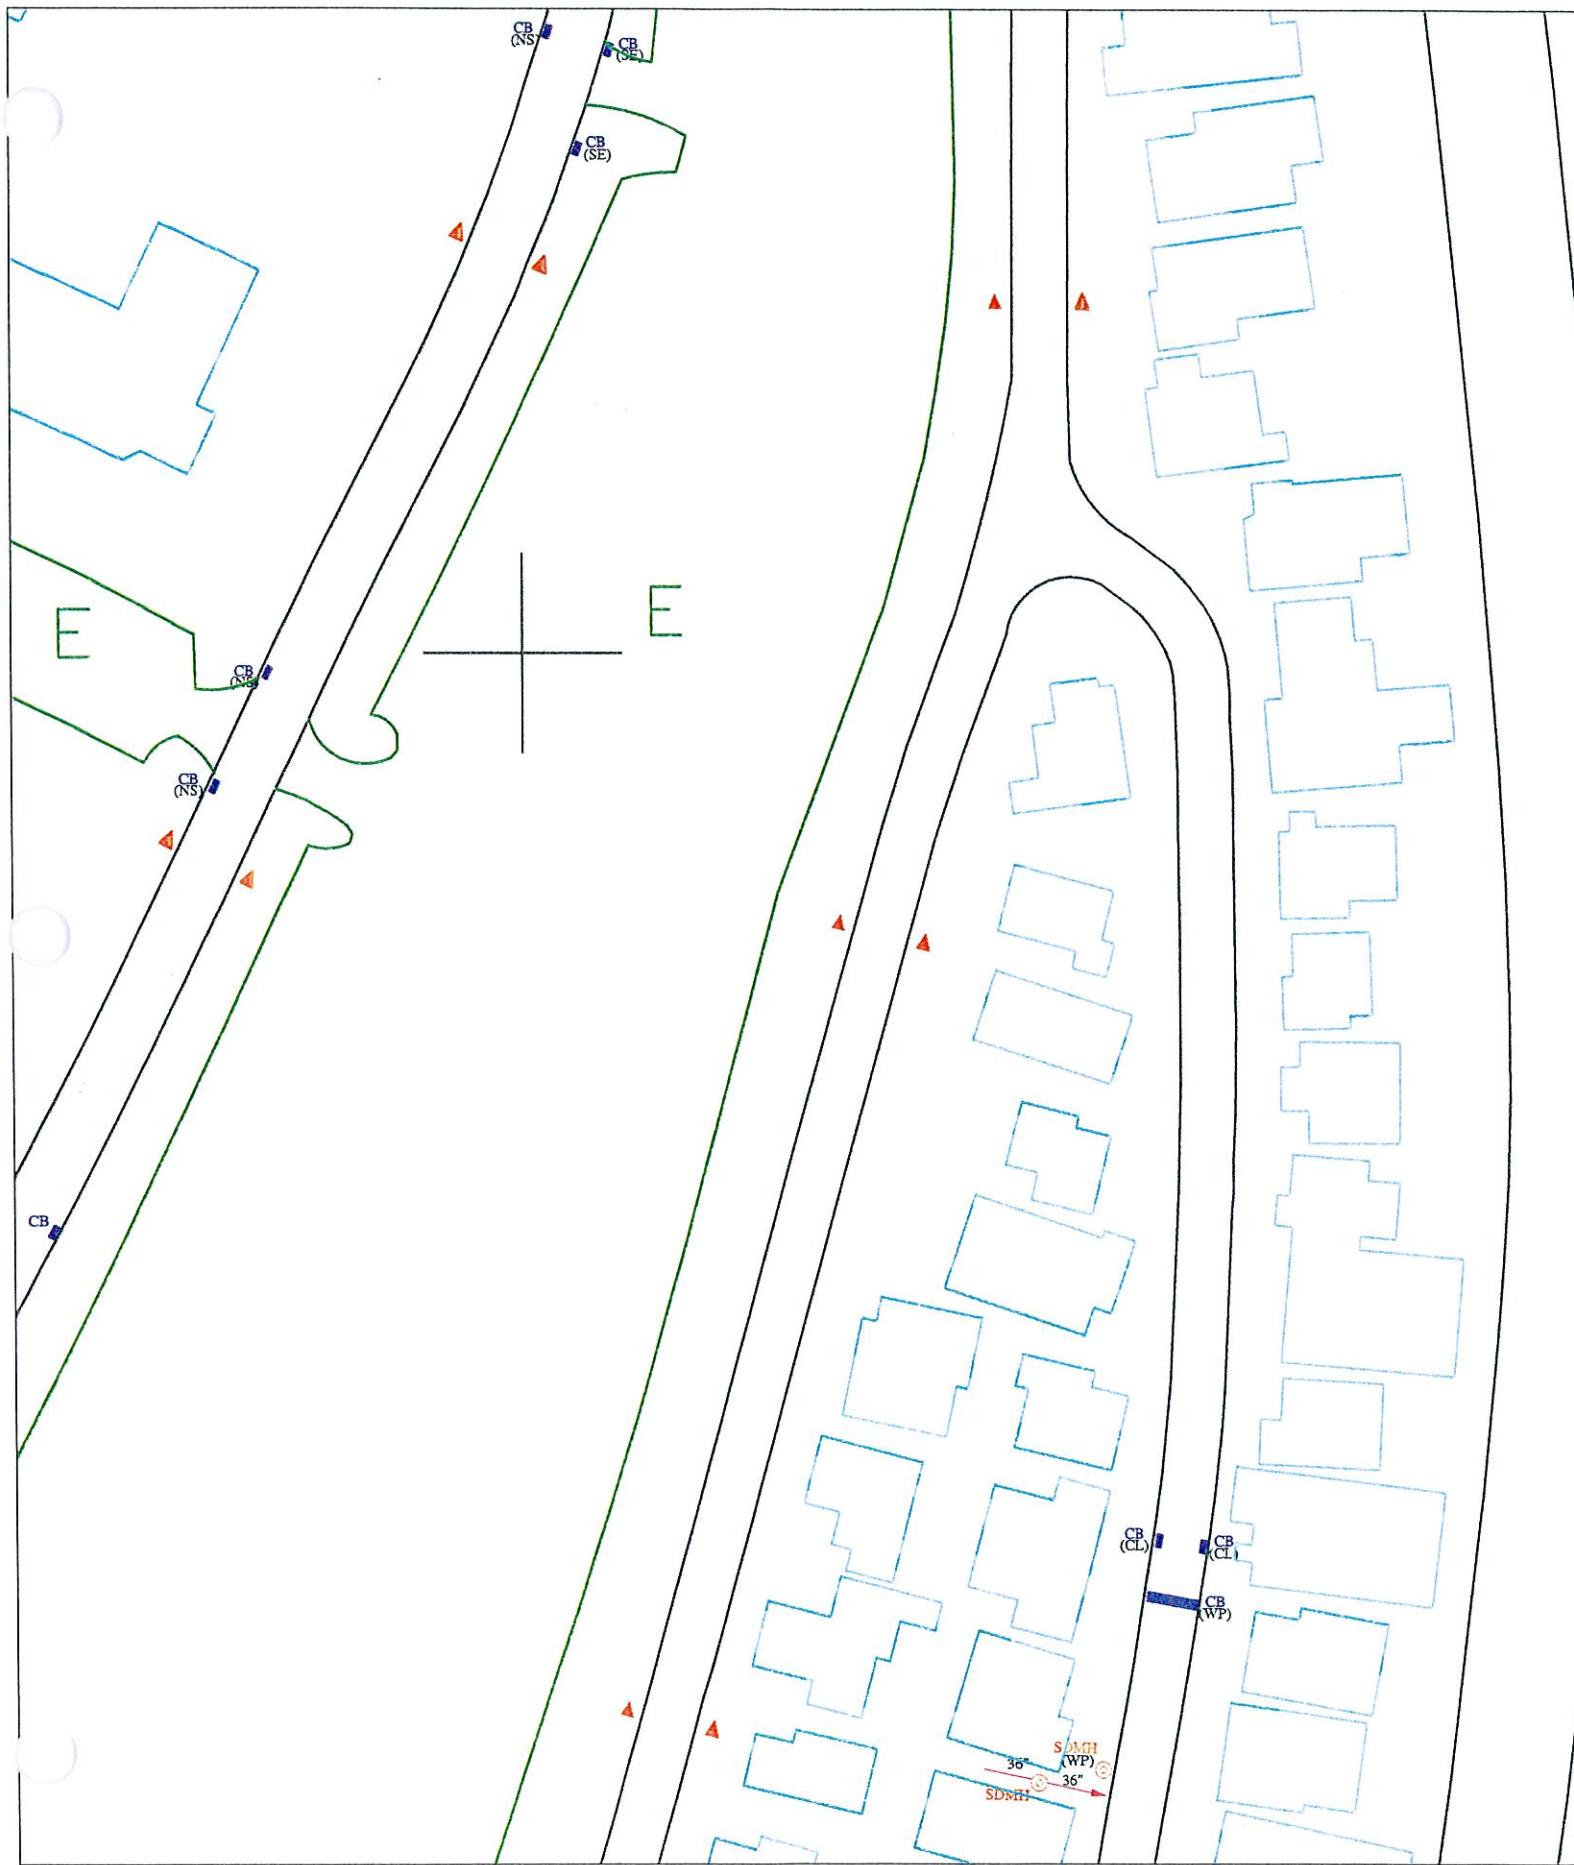



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H19a</u>	<u>S-001</u>	EL CINCO



SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int. Calle No. 10 / Calle No. 3

OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
 Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- |                          |  |  |  |                                      |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA              | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA <input checked="" type="checkbox"/> SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA   | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA            | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA <input checked="" type="checkbox"/> SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA   | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS             | <input type="checkbox"/> BUENA   | <input type="checkbox"/> MALA              | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 4- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO  | <input type="checkbox"/> TAPADA            | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO  | <input type="checkbox"/> TAPADA            | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO  | <input type="checkbox"/> TAPADA            | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA  | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA                                     | <input type="checkbox"/> MALA              | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  | <input type="checkbox"/> SI  | <input checked="" type="checkbox"/> NO     |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura sucia. Tubo de salida parcialmente tapado. Mucho hujo acumulado.

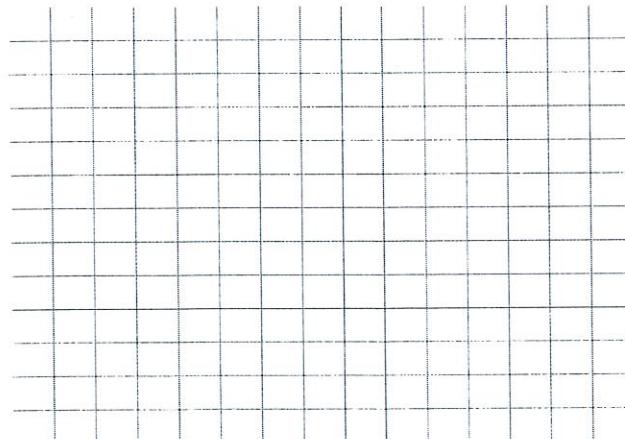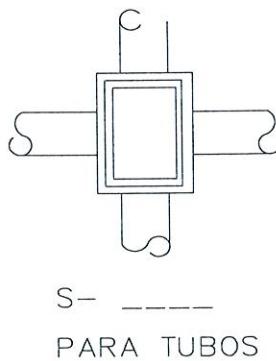

- Parr. pesada  
 Parr. Sellada  
 Punto alto  
 Punto bajo  
 En pendiente

FLUYE HACIA  
S-002

FOTO NO. CIMG 6250

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

## RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO
- SEGUNDA VISITA  LIMPIEZA/ DESTAPAR  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H19a</u>	<u>S-002</u>	<u>EL CINCO</u>

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>Int - Calle 10 / calle 10. 3</u>


OCURRE INUNDACION  SI  NO       CON EVENTO DE TORMENTA       CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- |                         |   |  |  |                                      |
|-------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/ SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/ SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                    | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO             | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO             | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/ SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIA/ SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/ SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI                       | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |  |                                      |


## DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Estructura Sucia. Un poco de sedimento  
acumulado. Tubo de llegada sucio.

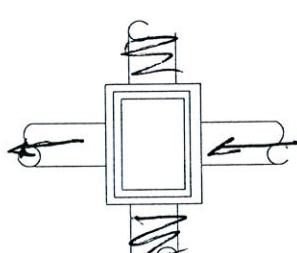

S- \_\_\_\_\_

PARA TUBOS

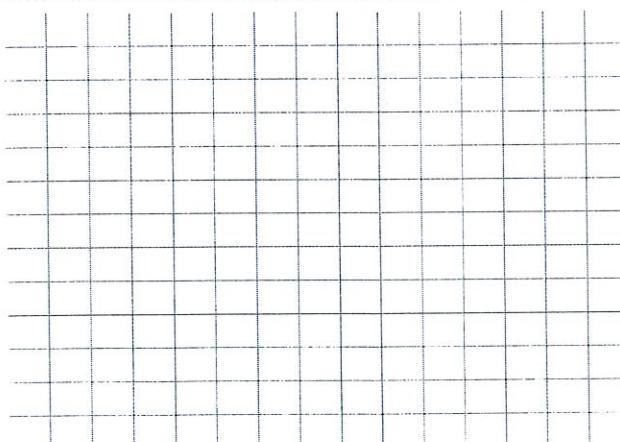

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA  
 S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6251

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

## RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

 ACCION INMEDIATA

LIMPIEZA, DESTAPAR
 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

 ACCION INTERMEDIA

 LARGO PLAZO



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	419a	S-003	EL CINCO

SECTOR VILLA NEVAREZ

CALLE / UBICACION: Int. Calle No. 10 / Calle No. 5

OCURRE INUNDACION

 SI/NO

 CON EVENTO DE TORMENTA

 CADA VEZ QUE LLUEVE

 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET

 CATCH BASIN

 MH

 HW

 CROSS INLET

 COMBINADO

 OTROS

 Existe pero no esta en plano MSJ

 Simple

 1/4

 Sanitario/ Pluvial

 No existe pero esta en plano MSJ

 Doble

 1/2

 Pluvial/ Sanitario

 Triple

 Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

 LIMPIA/SUCIA

 TAPADA/P.TAPADA

 NO EXISTE / ROTA

 NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA

 LIMPIA/SUCIA

 TAPADA/P.TAPADA

 ROTO

 NO NIVELADO

3- ESCALERAS

 BUENA

 MALA

 NO EXISTE / ROTA

 NO NIVELADO

4- TUBO/B.C. =

 LIMPIO/SUCIO

 TAPADA

 ROTO

 COLAPSADA

5- TUBO/B.C. =

 LIMPIO/SUCIO

 TAPADA

 ROTO

 COLAPSADA

6- TUBO/B.C. =

18
 LIMPIO/SUCIO

 TAPADA

 ROTO

 COLAPSADA

7- TUBO/B.C. =

18
 LIMPIO/SUCIO

 TAPADA

 ROTO

 COLAPSADA

8- CUNETA

 LIMPIA/SUCIA

 MALA

 NO DRENA

 OTROS


9-ZONA INUNDABLE (FEMA)

 SI


 NO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Estructura un poco sucia. Se ve funcionando bien.

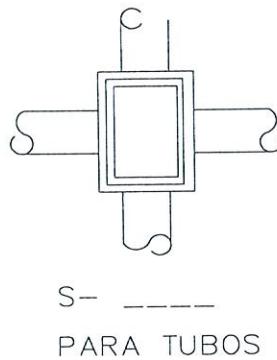

PARA TUBOS

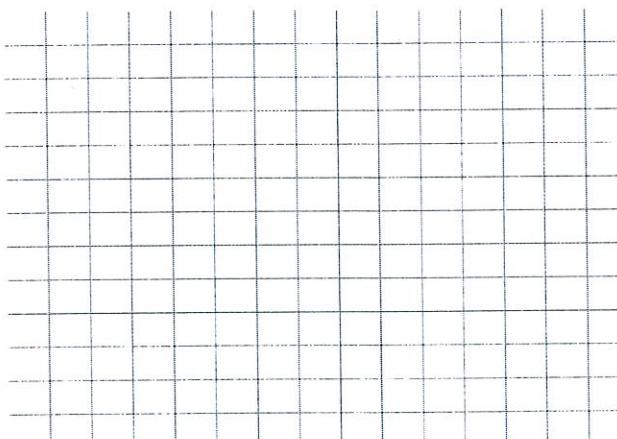

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA  
 S-

FOTO NO. CIMG 6252

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

 ACCION INMEDIATA

 ACCION INTERMEDIA

 LARGO PLAZO

 PRIMERA VISITA

 LIMPIEZA/DESTAPAR

 SEGUNDA VISITA

 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>#19a</u>	<u>S-004</u>	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>Calle No. 10 (Frente Pkg del Estado)</u>



OCURRE INUNDACION  SI  NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo  hueco

CONDICION EXISTENTE:

- |                         |  |  |   |                                      |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA         | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |   |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Hueco de 8" que descarga un canal

No presenta problemas.

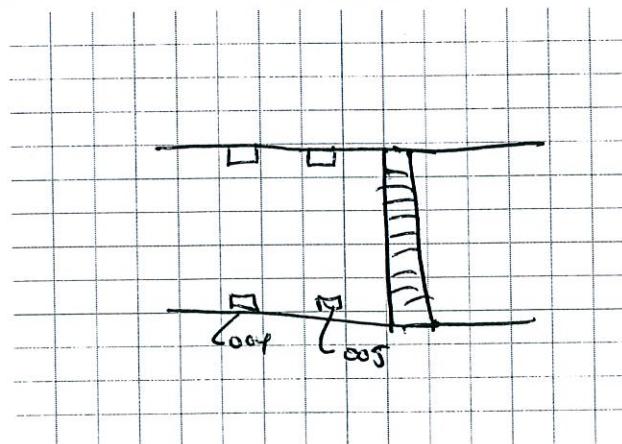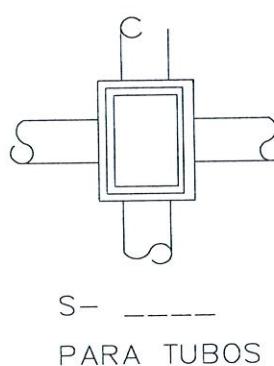

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6253

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

- RECOMENDACION:
- |   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA   | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA          | <input type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA |                                      |



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H19a	S-005	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION: Calle No. 10 (Frente Pleg Estadio)	

- OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo


## CONDICION EXISTENTE:

- |                         |  |  |   |                                      |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA         | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |   |                                      |


DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

hueco 8". Descarga en Canal.

No presente problemas.

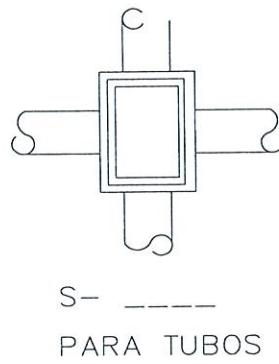

PARA TUBOS

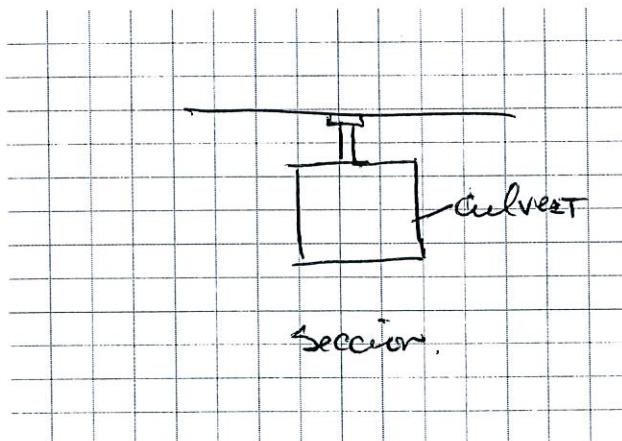

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA  
 S-

FOTO NO. CIMG 6254

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

- RECOMENDACION:  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO  
 PRIMERA VISITA  LIMPIEZA, DESTAPAR  
 SEGUNDA VISITA  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H19a	S-006	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Calle No. 10 (Frente Pkg Estadio)

OCURRE INUNDACION  SI  NO CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo


## CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

## DESCRIPCION DEL PROBLEMA:


Hueco 8"

No Presente Problemas.

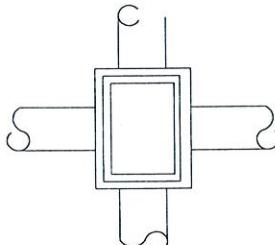

S- \_\_\_\_\_

PARA TUBOS

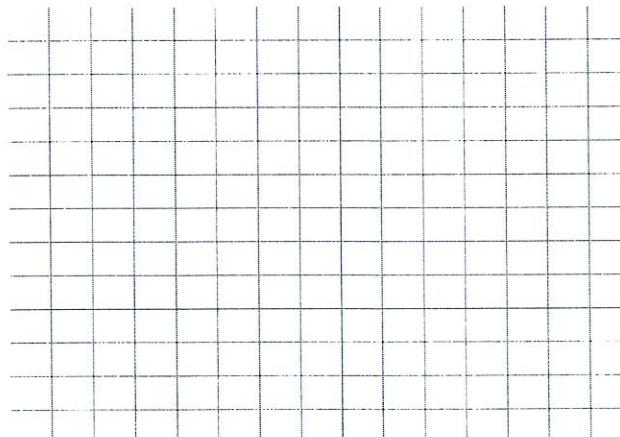

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6256

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

## RECOMENDACION:

<input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA	<input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA	<input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA	<input type="checkbox"/> LARGO PLAZO
<input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR	<input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA	



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H19a	S- 007	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Calle No. 10 (Frente Pkg Estudio)



OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  llueve  1/2  Pluvial/ Sanitario  
 Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No presente problemas.

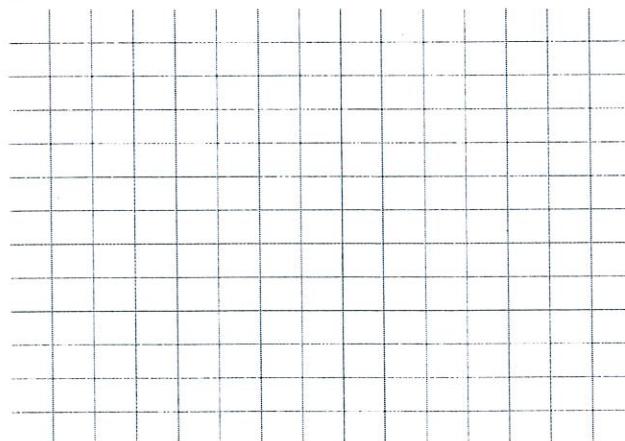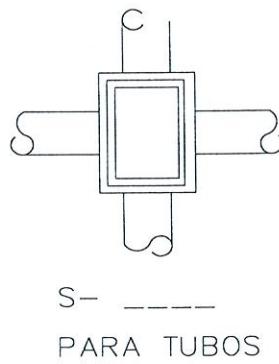

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA  
 S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6255

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA  LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H19a	S- 008	EL CINCO



SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION: <u>Calle 10 (Frente Pkg Estudio)</u>	

OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

## DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

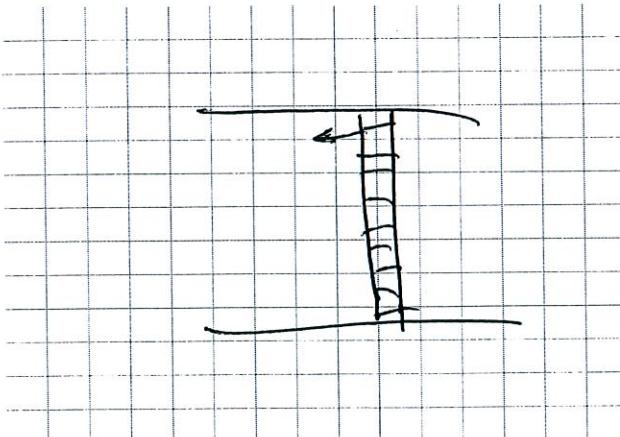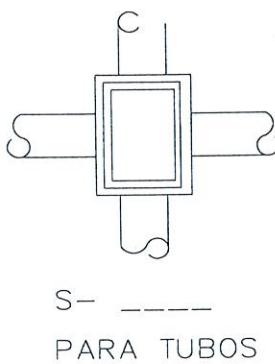Un poce sucio. Funcionando bien

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6257

FOTO NO. CIMG 6258

FOTO NO. CIMG

## RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

 ACCION INMEDIATA LIMPIEZA DESTAPAR ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO SE REQUIERE SEGUNDA VISITALimpian estructura





CIMG6256



CIMG6253




CIMG6250




CIMG6257



CIMG6254

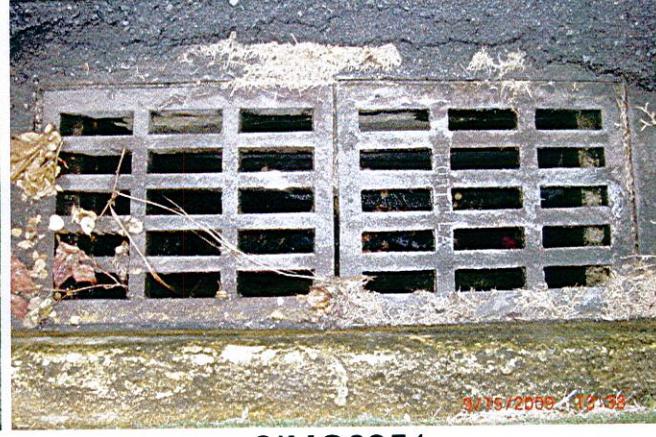

CIMG6251

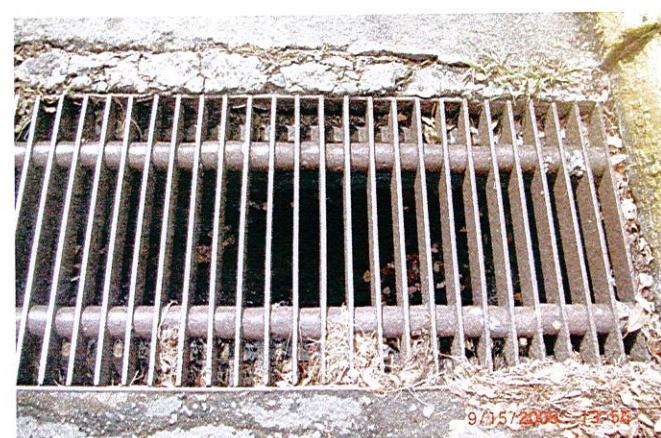

CIMG6258




CIMG6255



CIMG6252



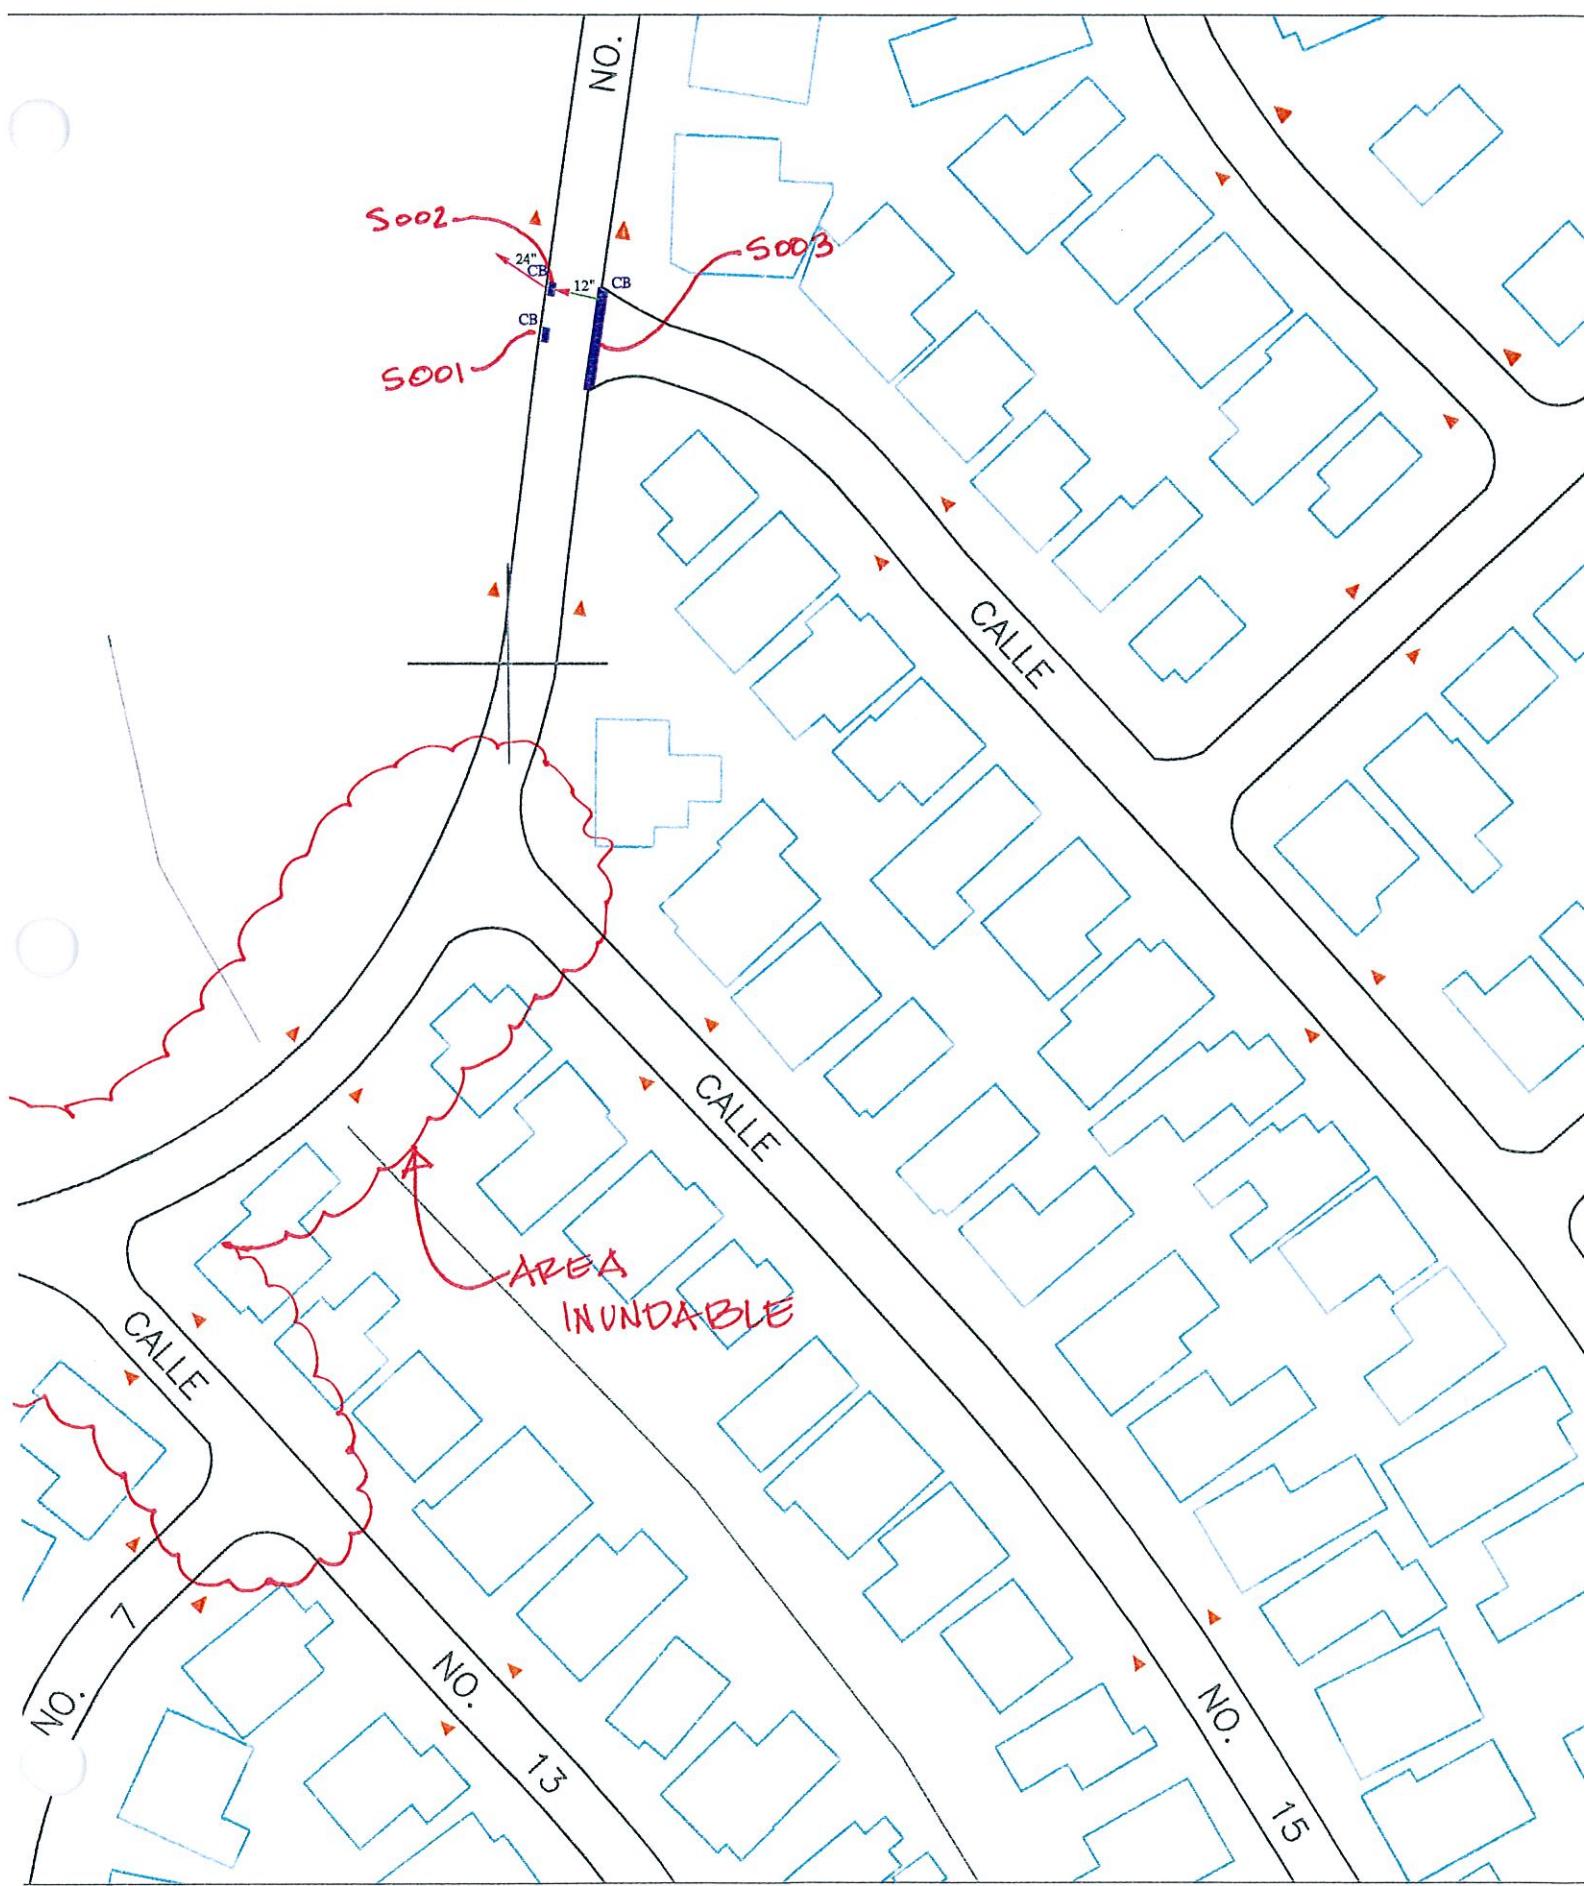



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H9b	S-001	EL CINCO

SECTOR VILLA NEVAREZ


CALLE / UBICACION:

- OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE
- TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS
- Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial
- No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario
- Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- |                         |                                       |  |   |                                      |
|-------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA        | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO             | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA         | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI           | <input type="checkbox"/> NO              |   |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

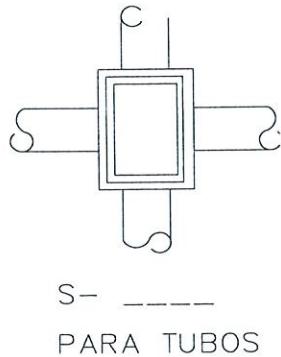No se encontró

RECOMENDACION:

 ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H19b</u>	<u>S - 002</u>	<u>EL CINCO</u>

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle 10 / calle 17</u>

OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial



No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario

Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- |                          |  |   |  |                                      |
|--------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA              | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA            | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA            | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS             | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA                       | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 4- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA                     | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =           | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA                     | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA                | <input type="checkbox"/> SI                      | <input type="checkbox"/> MALA                       | <input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA         | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  |  | <input checked="" type="checkbox"/> NO              |  |                                      |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

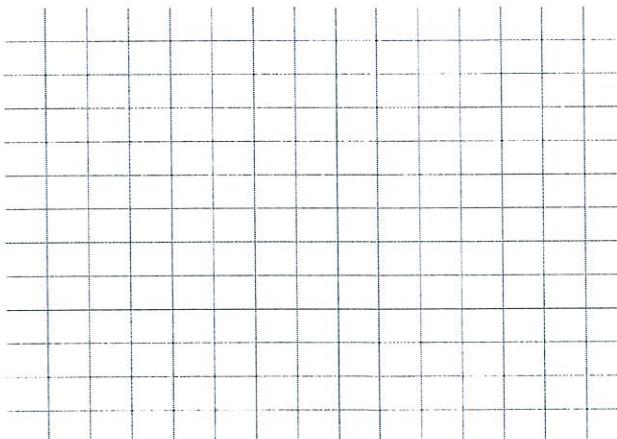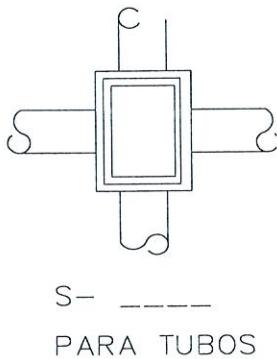Parcialmente Tapado

- Parr. pesada  
 Parr. Sellada  
 Punto alto  
 Punto bajo  
 En pendiente
- FLUYE HACIA S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6261  
 FOTO NO. CIMG  
 FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA  
 SEGUNDA VISITA

 ACCION INMEDIATA LIMPIEZA/DESTAPAR SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ACCION INTERMEDIA*Reemplazar  
Par. 1a.* LARGO PLAZO



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H19b	S-003	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Int. Calle 10 / calle 17



OCURRE INUNDACION  SI  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <u>18"</u>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

## DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Parcialmente Tapado. Tiene matas dentro estructura.

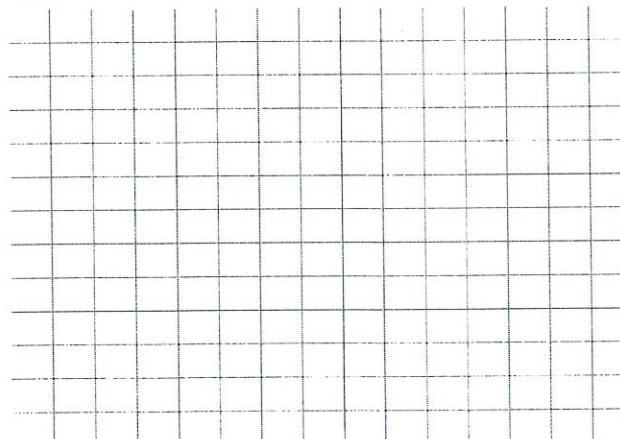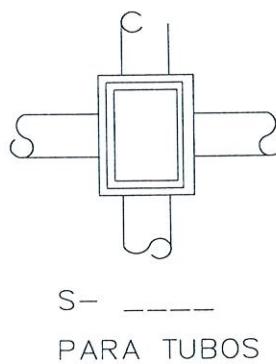

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6259  
FOTO NO. CIMG 6260  
FOTO NO. CIMG

## RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA


ACCION INMEDIATA  
 LIMPIEZ Y DESTAPAR

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO



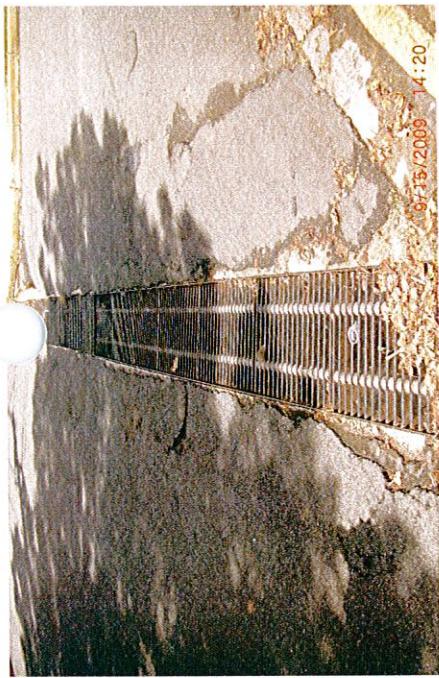


9/15/2009 14:20

CIMG6259



9/15/2009 14:21


CIMG6260

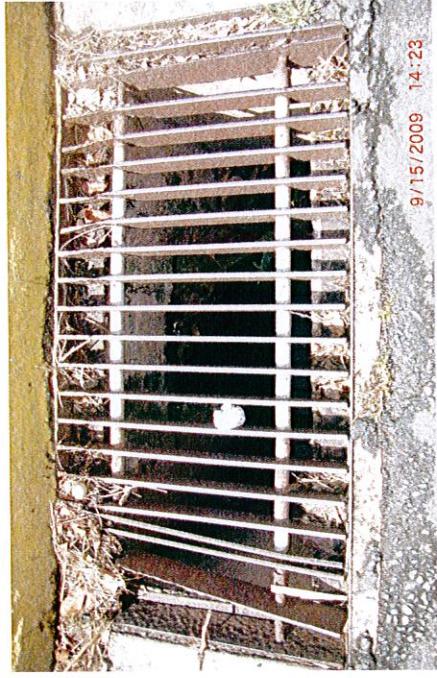

9/15/2009 14:23

CIMG6261



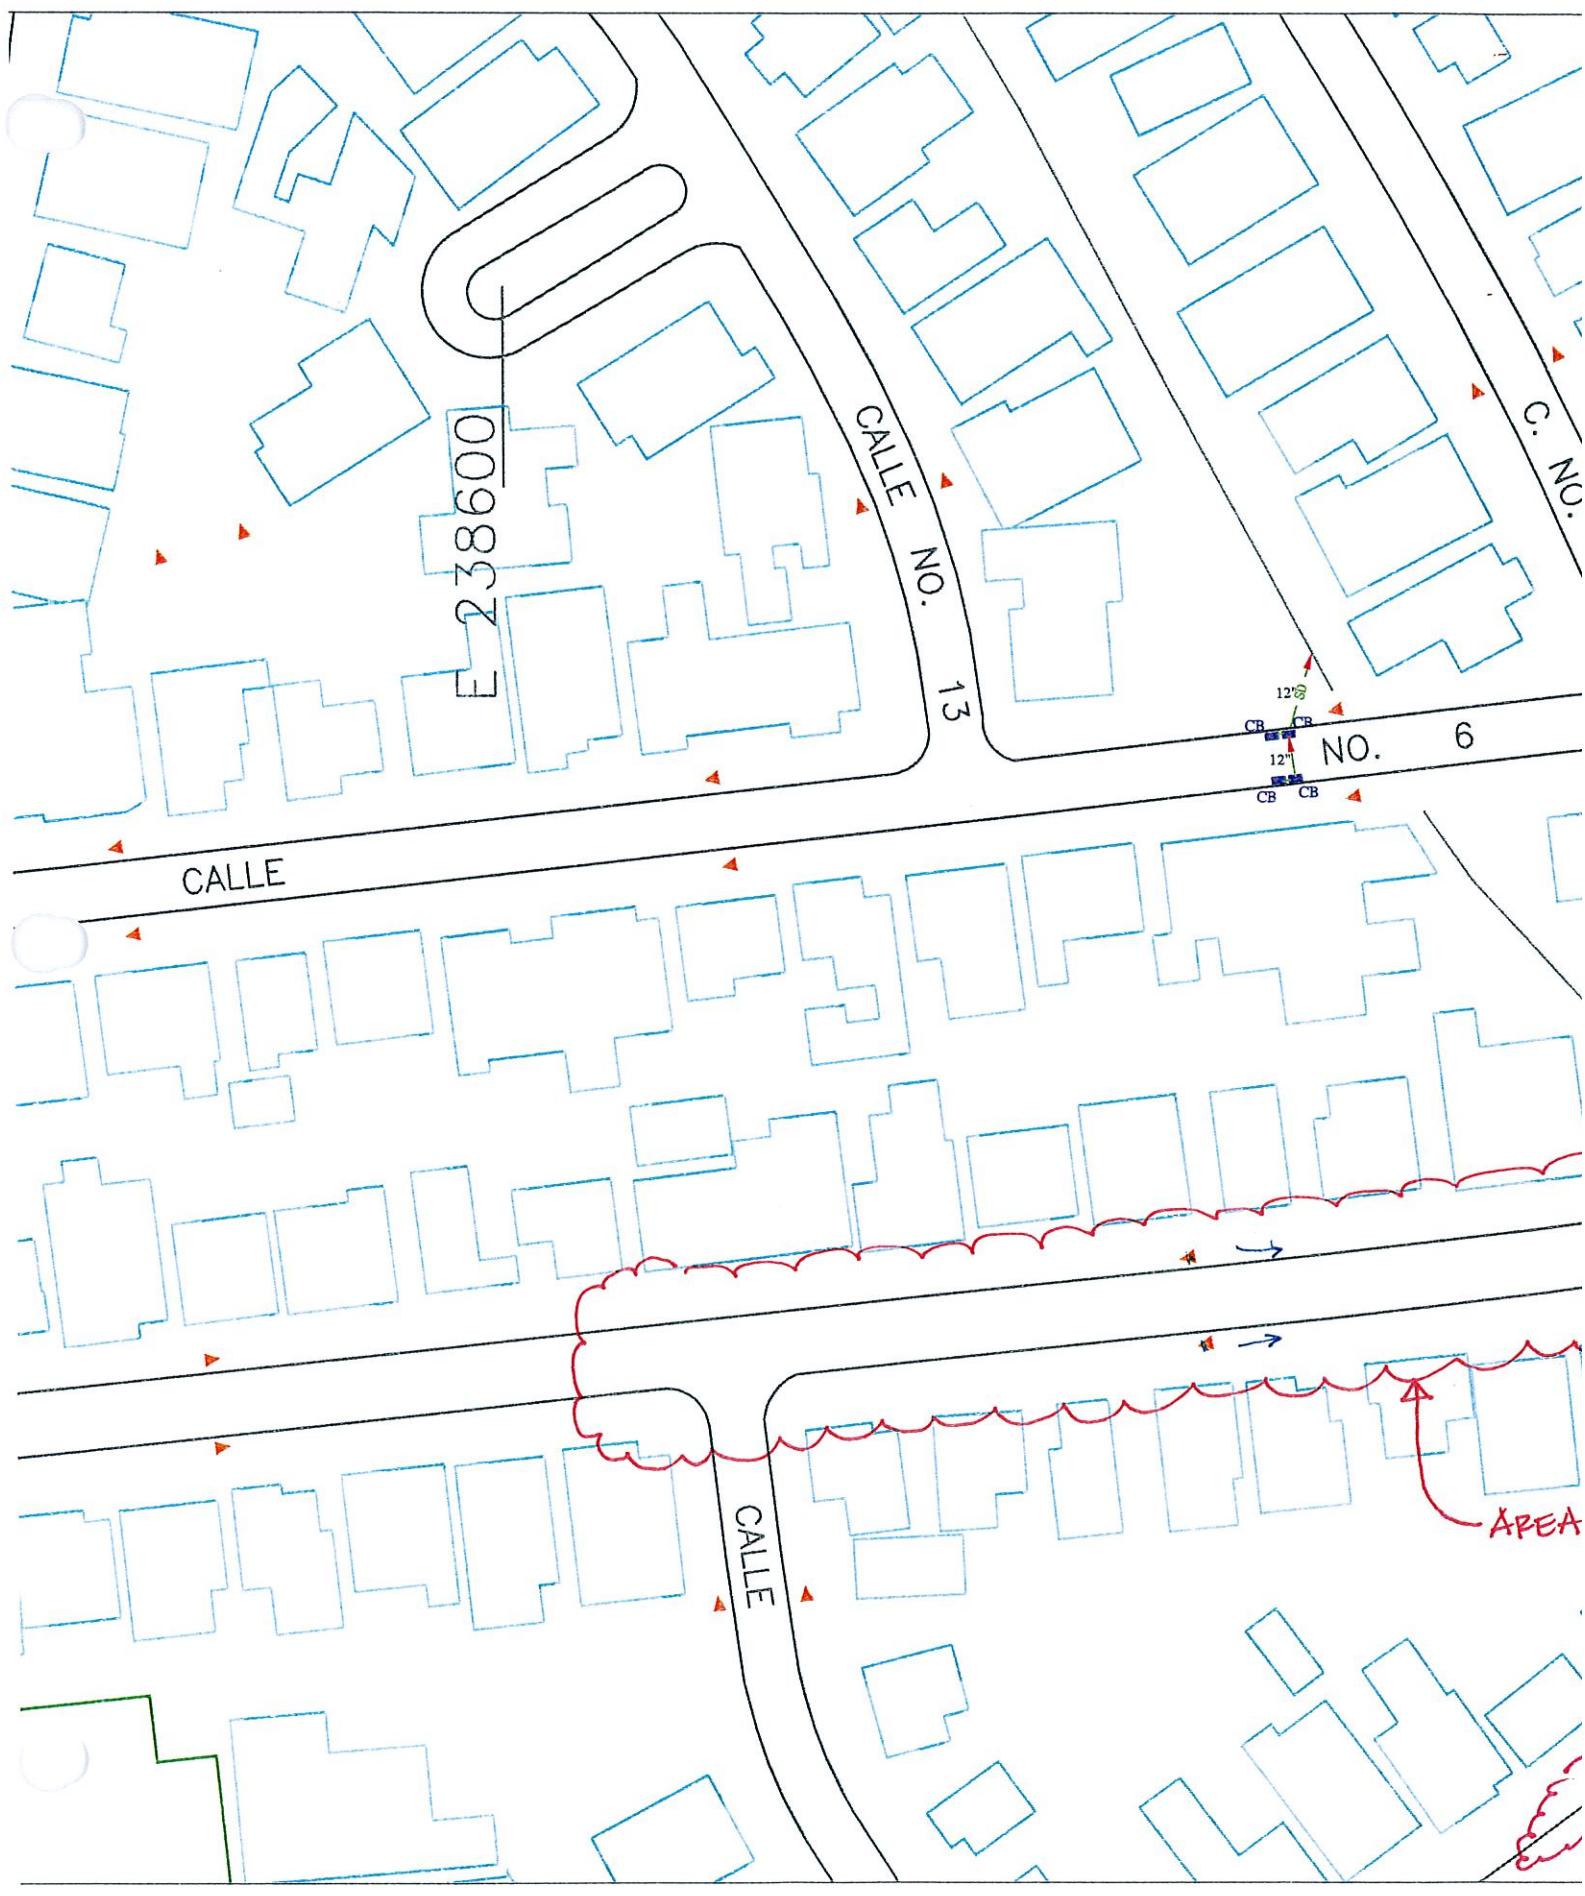



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H19d	S- 001	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Carr. PR 21 No. 311



OCURRE INUNDACION  S/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE *fuerte*

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE: *huedo*

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input checked="" type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <i>v8</i>	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

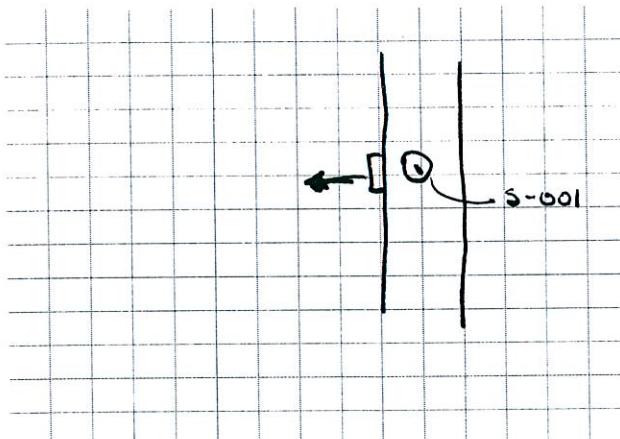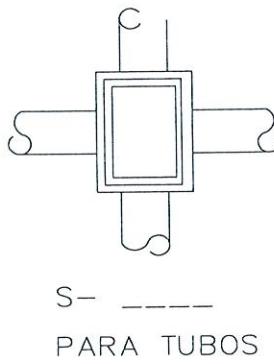DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Tiene sedimento. Agua que no fluye.*

- Parr. pesada
  - Parr. Sellada
  - Punto alto
  - Punto bajo
  - En pendiente
- FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_


FOTO NO. CIMG 6589  
 FOTO NO. CIMG 6590  
 FOTO NO. CIMG 6591

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

 ACCION INMEDIATA*LIMPIEZA DESTAPA* ACCION INTERMEDIA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

- LARGO PLAZO
- ESTUDIO H-H



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H19d</u>	<u>S - 002</u>	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>PR 21 No. 311</u>

OCURRE INUNDACION  NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario



Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA <input checked="" type="checkbox"/> SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tapa de MH sellada. No se pudo ver su interior.

Debe descargar al canal. No se pudo detectar la descarga.

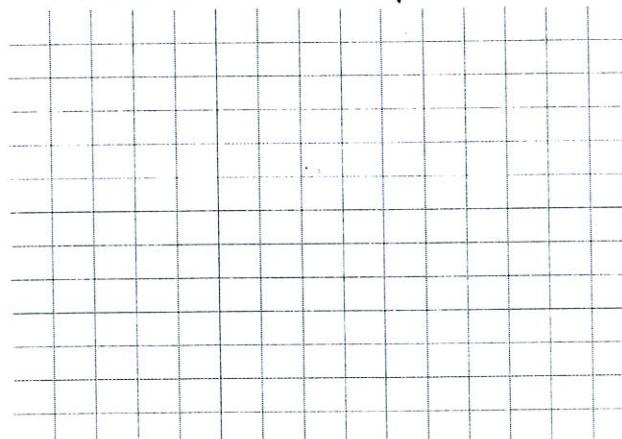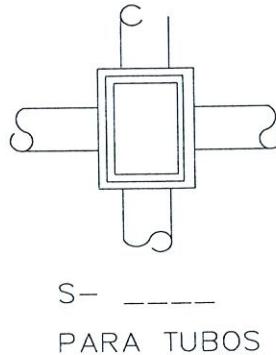

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6592

FOTO NO. CIMG  
FOTO NO. CIMG


RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

- ACCION INMEDIATA
- LIMPIEZA, DESTAPAR *Tapa*
- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

- ACCION INTERMEDIA

- LARGO PLAZO
- ESTUDIO H-H



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H19d	S-002A	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	PR-21



OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Canal. Canalizado. Tiene varias piedras dentro. y recibe descarga sanitaria continua.

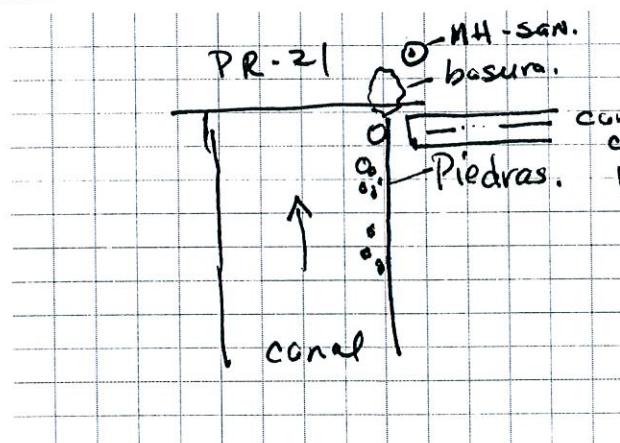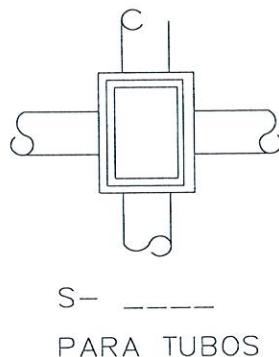

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente
- FLUYE HACIA S- \_\_\_\_\_


FOTO NO. CIMG 6593

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO  
 PRIMERA VISTA  LIMPIEZA, DESTAPAR  ESTUDIO H-H  
 SEGUNDA VISTA  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

S. debe remover las piedras del canal, dejarlo lo mas limpio posible.



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H1ad</u>	<u>S - 002B</u>	<u>EL CINCO</u>

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	<u>PR-21</u> <u>No. 313.</u>

 OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE

 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial

 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  canal

 Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

Entrada

 1- PARRILLA  LIMPIA/SUCIA  TAPADA/P.TAPADA  NO EXISTE / ROTA  NO NIVELADO

 2- ESTRUCTURA  LIMPIA/SUCIA  TAPADA/P.TAPADA  ROTO  NO NIVELADO

 3- ESCALERAS  BUENA  MALA  NO EXISTE / ROTA

 4- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

 5- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA



 6- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

 7- TUBO/B.C. =  LIMPIO/SUCIO  TAPADA  ROTO  COLAPSADA

 8- CUNETA  LIMPIA/SUCIA  MALA  NO DRENA  OTROS

 9-ZONA INUNDABLE (FEMA)  SI  NO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

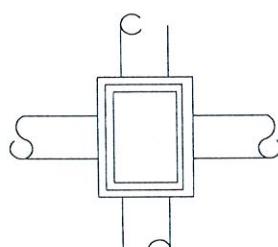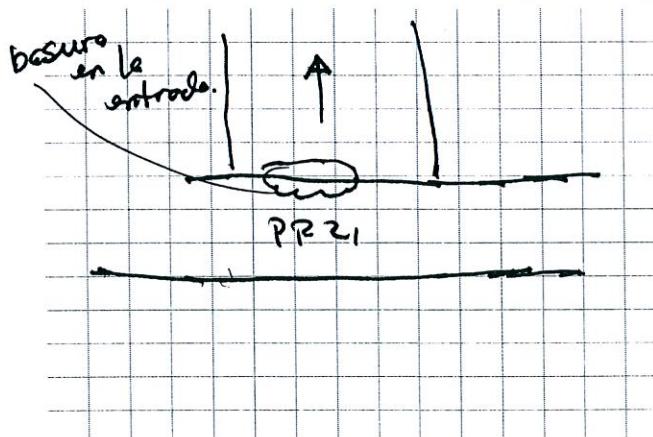Canal - Salida

 S- \_\_\_\_\_  
 PARA TUBOS


- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA  
 S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6594

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

 ACCION INMEDIATA

 ACCION INTERMEDIA

 PRIMERA VISITA


 LIMPIEZA/DESTAPAR

 LARGO PLAZO

 SEGUNDA VISITA

 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

 ESTUDIO H-H



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H19d	S-003	El Cinco

SECTOR Villa Nevares

CALLE / UBICACION: PR-21

OCURRE INUNDACION  NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE Fuerte

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario



Triple  Completo

CONDICION EXISTENTE:

6 huecos para drenaje

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

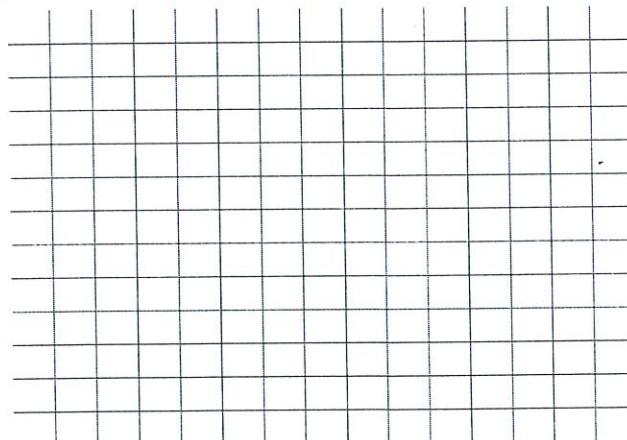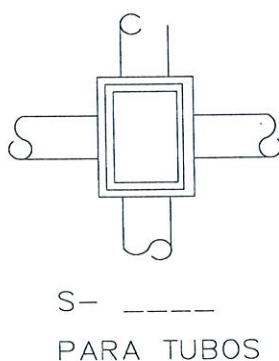

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6588

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA

ACCION INTERMEDIA

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA DESTAPAR

LARGO PLAZO

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

ESTUDIO H-H



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>H19d</u>	<u>S-004</u>	<u>EL CINCO</u>

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	Calle No. 4 No. 310.



OCURRE INUNDACION  SI/NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE  
 TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS  
 Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

*Hueco*  
*5 cada lado*  
*6"*

## CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *En el punto bajo, hay 5 hueco de 6" en ambos lados. No presentan problemas.*

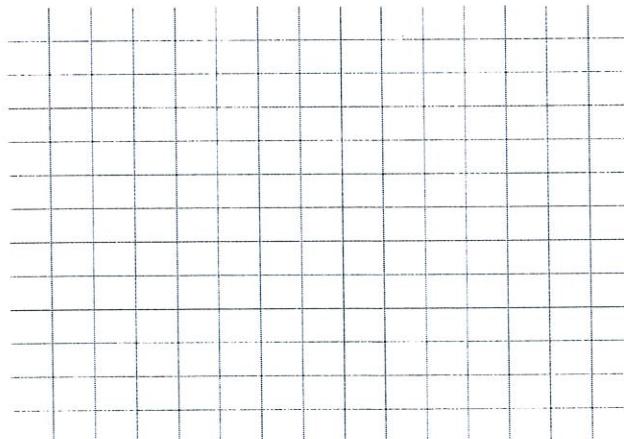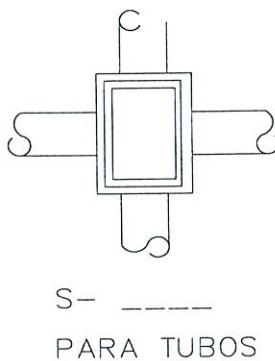

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA  
S- \_\_\_\_\_

FOTO NO. CIMG 6248

FOTO NO. CIMG 6249

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:  PRIMERA VISITA  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO  
 SEGUNDA VISITA  LIMPIEZA, DESTAPAR  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA





CIMG6592



CIMG6589



CIMG6248



CIMG6593




CIMG6590




CIMG6249



CIMG6594

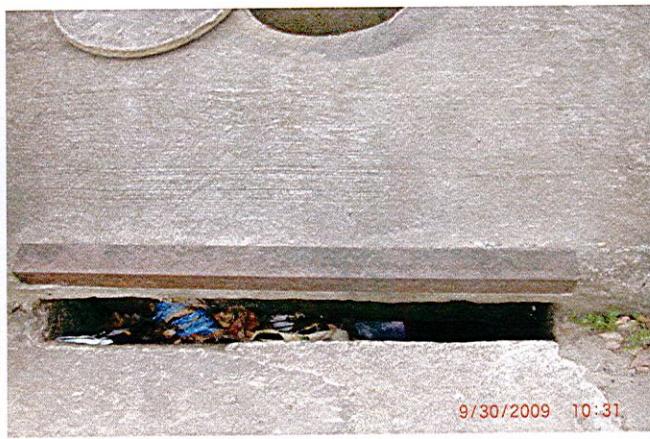


CIMG6591

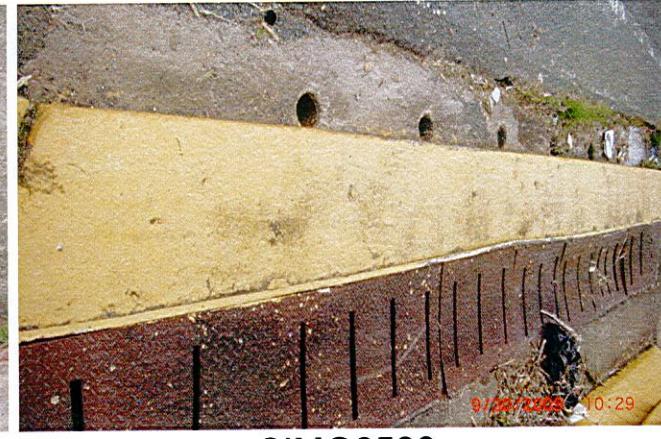

CIMG6588



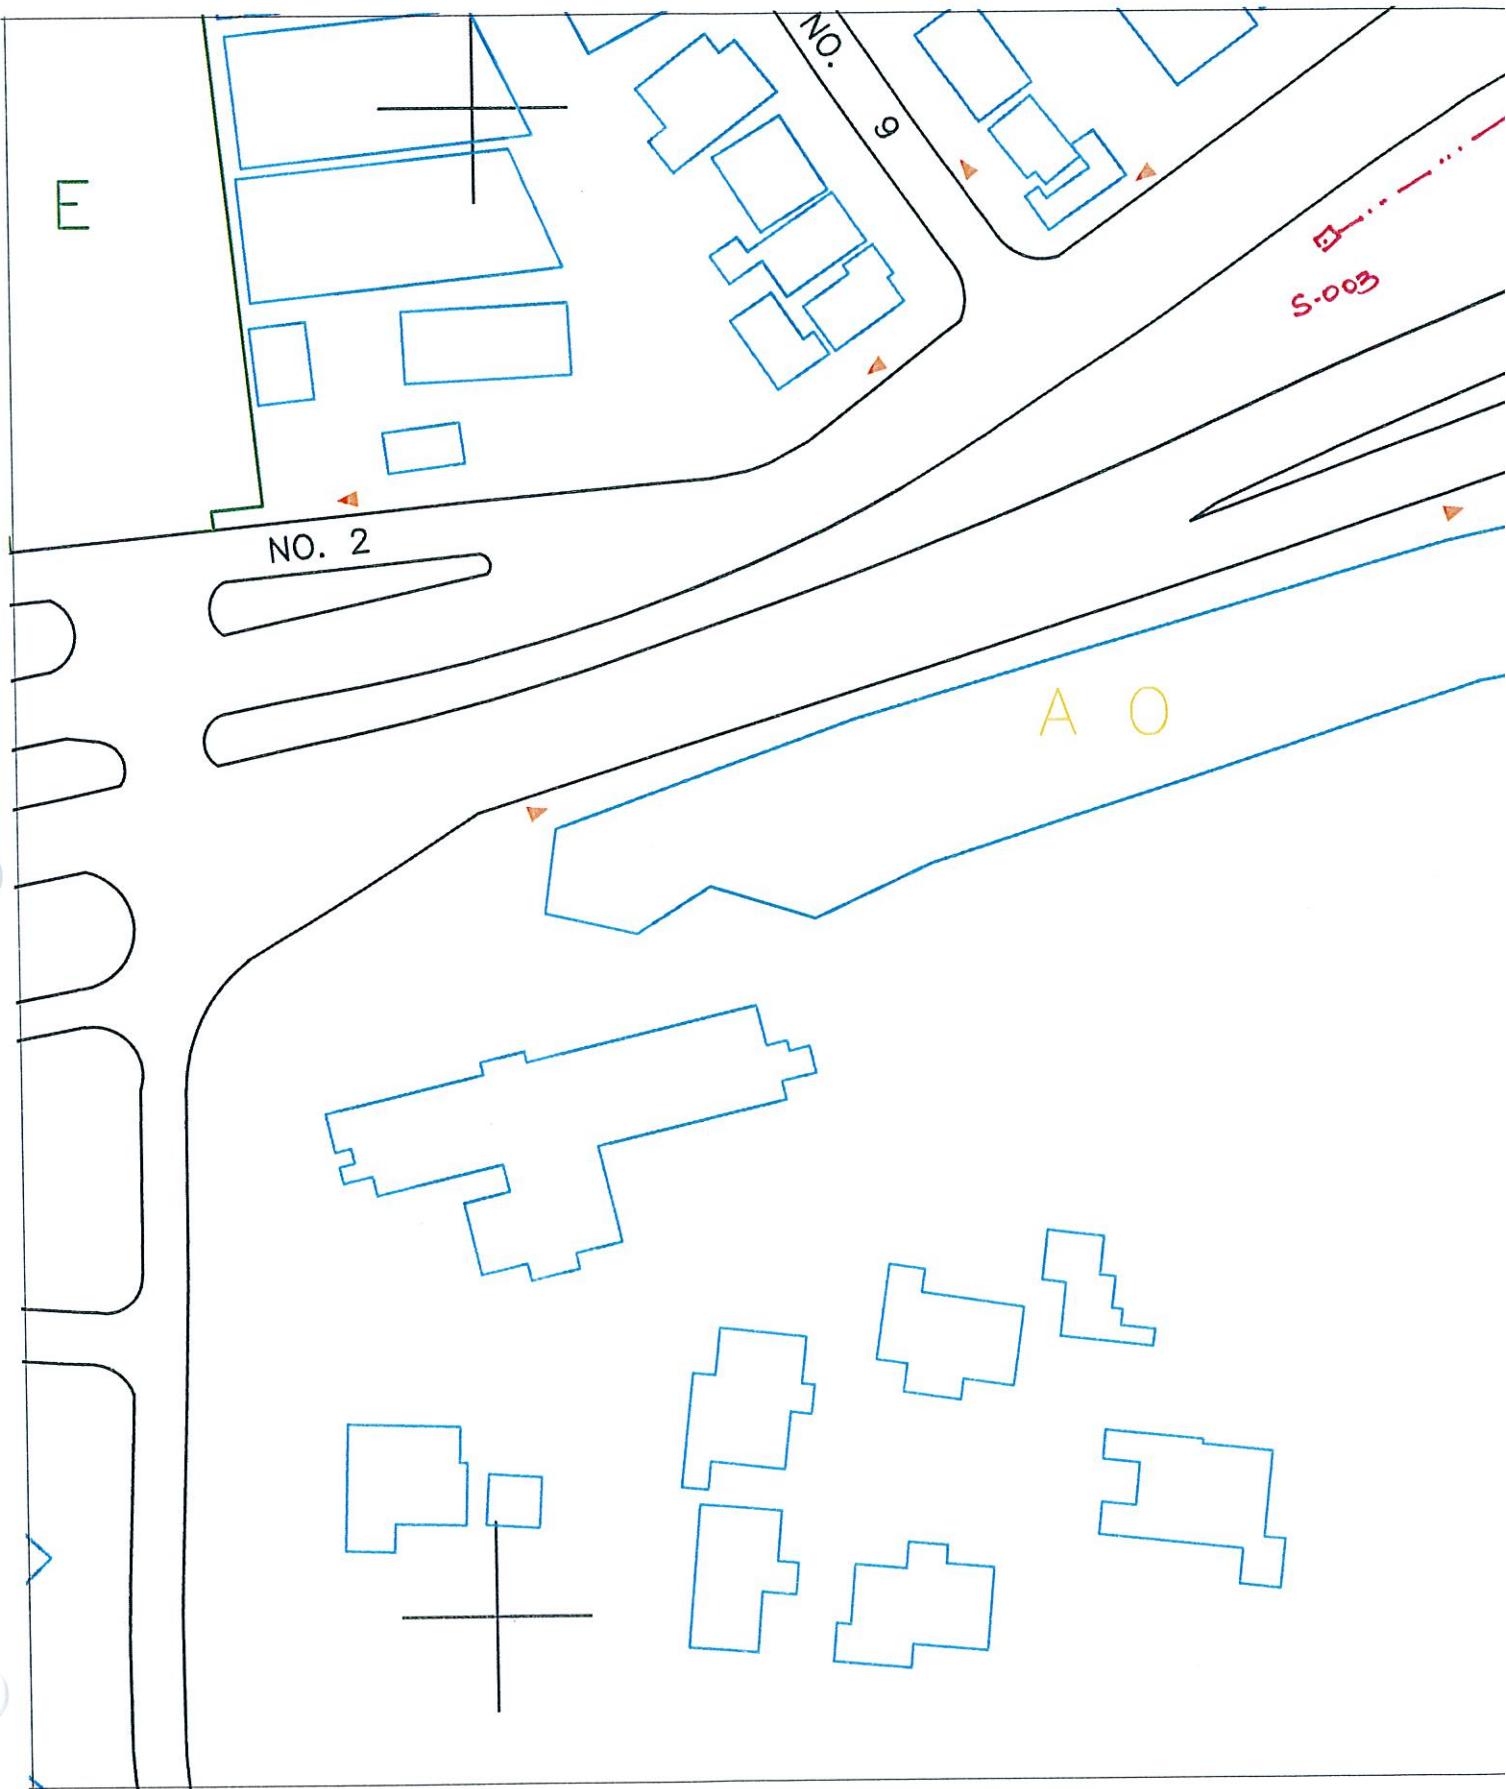



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H20b	S-003	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	PR-21 No. 320 (Frente Despina and Asociates)

OCURRE INUNDACION  SINO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **Fuerte**

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS



Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

- |                         |  |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA             | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA            | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA           | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS            | <input type="checkbox"/> BUENA                   | <input type="checkbox"/> MALA            | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA |                                      |
| 4- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 5- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 6- TUBO/B.C. =          | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO            | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 7- TUBO/B.C. =          | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA          | <input type="checkbox"/> ROTO                        | <input type="checkbox"/> COLAPSADA   |
| 8- CUNETA               | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA            | <input type="checkbox"/> MALA            | <input type="checkbox"/> NO DRENA                    | <input type="checkbox"/> OTROS       |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO   |  |                                      |

 DESCRIPCION DEL PROBLEMA: **Estructura poco profunda.**

Vecino informa que hasta lo 323 USD llega a inundarse

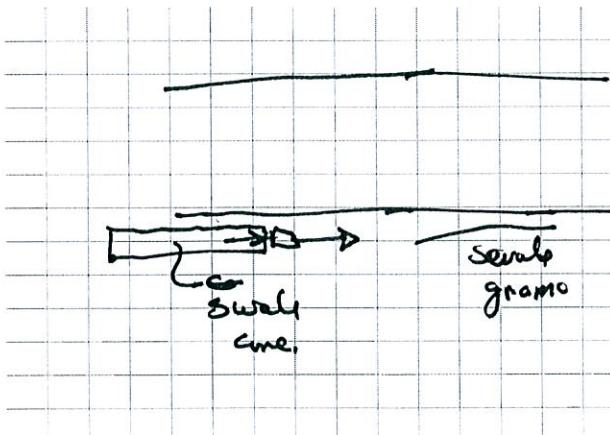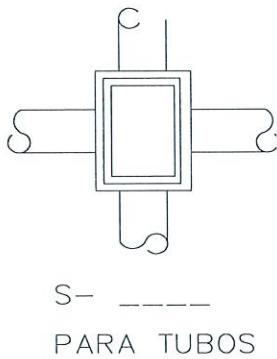

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FOTO NO. CIMG 6595

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

- RECOMENDACION:
- |  |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA   | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA          | <input type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA            | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | <input type="checkbox"/> ESTUDIO H-H |



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	H20b	S- 004	EL CINCO

SECTOR	VILLA NEVAREZ
CALLE / UBICACION:	PR-21 No. 319,



OCURRE INUNDACION  NO  CON EVENTO DE TORMENTA  CADA VEZ QUE LLUEVE **Fuerte**

TIPO ESTRUCTURA  CURB INLET  CATCH BASIN  MH  HW  CROSS INLET  COMBINADO  OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ  Simple  1/4  Sanitario/ Pluvial  
 No existe pero esta en plano MSJ  Doble  1/2  Pluvial/ Sanitario  
  Triple  Completo

## CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = 18	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = 18	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

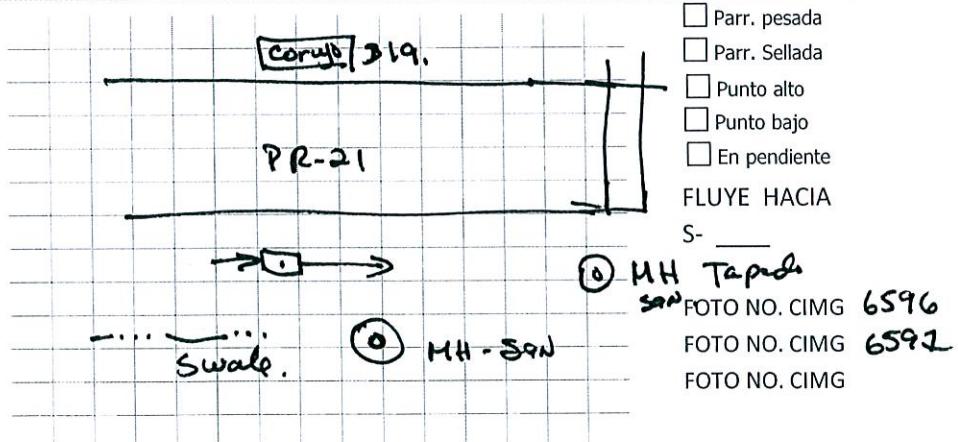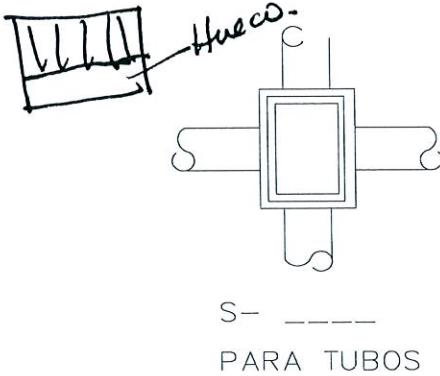DESCRIPCION DEL PROBLEMA: **No hay swale. El swale se pierde.****Parrilla corta. Se puede ir un pie por el hueco**

## RECOMENDACION:


- PRIMERA VISITA  ACCION INMEDIATA  ACCION INTERMEDIA  LARGO PLAZO
- SEGUNDA VISITA  LIMPIEZA, DESTAPAR  ESTUDIO H-H
- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA





9/30/2009 11:30

CIMG6595

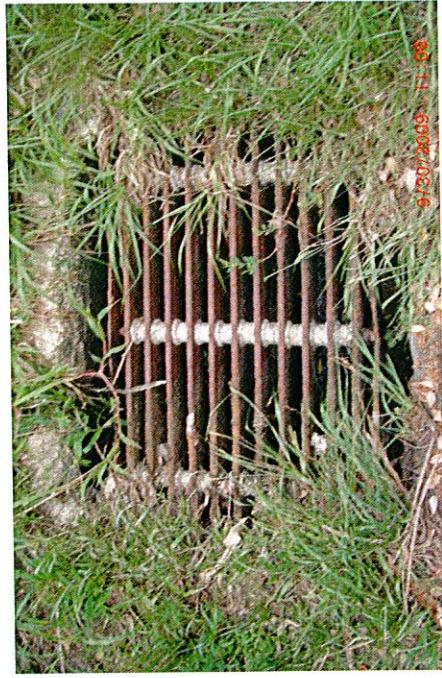

9/30/2009 11:30

CIMG6596



9/30/2009 11:30

CIMG6597

